

BELMASH



Руководство по эксплуатации



Станок круглопильный

BELMASH TS-250R

BELMASH LTS-250



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
1.1 Основные параметры и технические характеристики.....	5
1.2 Комплект поставки.....	6
1.3 Основные элементы.....	8
1.4 Графические символы.....	8
2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.....	9
2.1 Общие правила безопасности.....	9
2.2 Личная безопасность.....	9
2.3 Требования к месту эксплуатации станка.....	9
2.4 Требования безопасности при эксплуатации станка.....	10
2.5 Дополнительные меры безопасности.....	11
2.6 Требования безопасности при подключении к электросети.....	11
2.6.1 Требования к источнику электропитания.....	12
2.6.2 Использование удлинительного кабеля.....	12
2.7 Обратная отдача.....	12
3. СБОРКА СТАНКА.....	13
3.1 Распаковка и очистка.....	13
3.2 Сборка станка.....	13
3.2.1 Сборка основания станка.....	13
3.2.2 Сборка роликов.....	13
3.2.3 Крепление роликов к основанию станка.....	14
3.2.4 Установка маховиков и удаление транспортировочного материала.....	14
3.2.5 Установка держателей кабеля питания.....	14
3.2.6 Крепление основания к корпусу.....	15
3.2.7 Крепление кронштейнов.....	15
3.2.8 Крепление дополнительных секций стола.....	16
3.2.9 Установка пильного диска.....	16
3.2.10 Проверка параллельности стола.....	16
3.2.11 Сборка направляющих.....	17
3.2.12 Установка выключателя.....	18
3.2.13 Регулировка положения расклинивающего ножа.....	18
3.2.14 Установка вставки стола, защитного кожуха пильного диска и защитной гребенки.....	19
3.2.15 Установка углового упора и толкателя.....	20
3.2.16 Установка параллельного упора.....	20
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	20
4.1 Запуск и остановка станка.....	20
4.2 Регулировка высоты пропила.....	21
4.3 Регулировка угла наклона пильного диска.....	21
4.4 Регулировка вставки стола.....	22
4.5 Регулировка упора-индикатора на 90°.....	22
4.6 Регулировка упора-индикатора на 45°.....	22
4.7 Регулировка углового упора.....	23
4.8 Параллельный упор.....	23
4.8.1 Настройка зажимного усилия рычага.....	23
4.8.2 Настройка параллельного упора.....	24
4.8.3 Регулировка указателя параллельного упора.....	24
4.9 Работа с параллельным упором.....	25
5. РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ.....	25
5.1 Поперечный рез.....	25
5.2 Распил под углом.....	26

5.3 Продольный рез.....	26
5.4 Снятие фаски.....	26
5.5 Выборка паза.....	26
5.6 Использование пазовальных дисков (DADO).....	26
5.7 Рекомендации по выбору пильного диска.....	27
6. ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	27
6.1 Чистка.....	27
6.2 Смазка.....	27
6.3 Замена пильного диска.....	27
6.4 Замена приводного ремня.....	28
7. ВЗРЫВ-СХЕМЫ.....	28
8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	32
9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	34
10. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	34
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	35

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав станок круглопильный **BELMASH TS-250R, BELMASH LTS-250** далее «станок», «изделие». Данный станок был тщательно продуман и спроектирован, чтобы работать безотказно многие годы. Внимание к деталям, точность, система контроля качества обеспечивают его надежную работу.

Настоящее руководство устанавливает правила безопасной эксплуатации станка. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством. В нём Вы найдёте все указания, выполнение которых обеспечит безопасное использование и длительный срок службы станка.

При покупке станка обязательно проверьте комплектность и заполнение торгующей организацией свидетельства о продаже и гарантийных талонов, которые должны быть заверены штампом магазина с указанием даты продажи.

Изготовитель/поставщик оставляет за собой право изменять комплектность товара без изменения его потребительских свойств, основных технических характеристик и цены исходя из коммерческой целесообразности.

В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции станка, возможны некоторые отличия между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в настоящем руководстве по эксплуатации, не влияющие на его основные технические параметры и эксплуатационную надежность.

Приятной Вам работы!

При возникновении вопросов о вашем оборудовании, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки BELMASH. Мы поможем вам справиться с проблемой и решить гарантийные случаи.

Электронная почта для решения гарантийных случаев: warranty@belmash.ru;

Электронная почта для общих вопросов и предложений: info@belmash.ru;

Адрес поставщика: 129626, РФ, г. Москва, проспект Мира, 104, ООО «БЕЛМАШ».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Станок предназначен для обработки древесины (цельного дерева, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП, ОСП и т.п.) пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки.

При соответствующей настройке на станке можно выполнять следующие виды обработки:

- распиловку вдоль и поперек волокон;
- распиловку вдоль и поперек волокон с наклоном режущего инструмента;
- распиловку вдоль и поперек волокон под углом с помощью углового упора;
- отбор четверти.

Станок оснащен основным чугунным столом и двумя дополнительными секциями: из стали (арт. S047C, S047D), из чугуна (S172A, S172B). Основной стол имеет два стандартных паза слева и справа от пильного диска для установки углового упора или дополнительных приспособлений. На передней направляющей станка есть две шкалы для точной установки параллельного упора. На расклинивающем ноже установлена защита от обратной отдачи – гребёнка. На всех моделях возможна установка пазовальных дисков (DADO).

Корпус изделия закрытый, изготовлен из листовой стали, имеет кожух с патрубком для отвода стружки (Ø100 мм), снабженный специальными держателями для хранения толкателя, углового упора, параллельного упора, защитного кожуха, ключа, пильных дисков, дополнительной вставки стола. К нижней части основания станка крепятся ролики.

Питание станка осуществляется от сети переменного тока напряжением 230 В ±10% (арт. S047C, S172A), 400 В ±10% (арт. S047D, S172B) и частотой 50 Гц ±5%, с защитным (заземляющим) проводом по ГОСТ 12.1.030-81*. Качество источника электрической энергии по ГОСТ 32144-2013.

Станок предназначен для эксплуатации в условиях отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков, чрезмерной запыленности воздуха, прямых солнечных лучей, окружающей температуры от +5°C до +40°C, относительной влажности воздуха не более 80%.

Установка станка должна производиться в закрытых помещениях.

Средний срок службы станка при нормальной эксплуатации не менее 5 лет.

Станок соответствует требованиям технических регламентов:

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Идентификационная табличка, содержащая информацию о серийном номере, расположена на передней стороне основания станка.

Далее приведена расшифровка серийного номера изделия.

Серийный номер	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Артикул	Комплек- тация	Месяц и год изготовления	Порядковый номер в партии					

Актуальную версию руководства по эксплуатации скачивайте с сайта belmash.ru.

1.1 Основные параметры и технические характеристики
Таблица 1

Параметры	Значение для модели (артикула)			
	TS-250R (S047C)	TS-250R (S047D)	LTS-250 (S172A)	LTS-250 (S172B)
Габаритный размер, Д×Ш×В, мм	1440×1060×1135	1440×1060×1135	1440×1060×1135	1440×1060×1135
Тип двигателя	Асинхронный	Асинхронный	Асинхронный	Асинхронный
Номинальная мощность, кВт	1,8	1,8	2,1	2,2
Характеристики сети, В/Гц	230/50	400/50	230/50	400/50
Тип передачи	Ременная	Ременная	Ременная	Ременная
Тип ремня	Поликлиновой 140J6	Поликлиновой 140J6	Поликлиновой 140J6	Поликлиновой 140J6
Номинальный диаметр пильного диска, мм	254	254	254	254
Посадочный диаметр пильного диска, мм	30	30	30	30
Диаметр шпинделя, мм	15,875	15,875	15,875	15,875
Размеры пазовального диска (max), Ø×ширина, мм	200×19	200×19	200×19	200×19
Угол наклона пильного диска, град.	0...45 (влево)	0...45 (влево)	0...45 (влево)	0...45 (влево)
Частота вращения пильного диска, об./мин.	4200	4200	4200	4200
Подшипники вала	С постоянной смазкой	С постоянной смазкой	С постоянной смазкой	С постоянной смазкой
Максимальная высота пропила при 90°/45°, мм	80/55	80/55	80/55	80/55
Ход вправо/влево от пильного диска (max), мм	750/370	750/370	750/370	750/370
Высота рабочей поверхности относительно пола, мм	950	950	950	950
Размер основного стола, Д×Ш×Т, мм	512×685×40	512×685×40	512×685×40	512×685×40
Материал основного стола	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Размер дополнительной секции, Д×Ш, мм	252×685	252×685	252×685	252×685
Материал дополнительных секций	Листовая сталь	Листовая сталь	Чугун	Чугун
Кол-во дополнительных секций, шт.	2	2	2	2
Размер основного стола с дополнительными секциями, мм	1016×685	1016×685	1016×685	1016×685
Тип паза	Т-образный	Т-образный	Т-образный	Т-образный
Размеры паза, мм	19×9,5	19×9,5	19×9,5	19×9,5
Количество пазов, шт.	2	2	2	2
Диапазон углов распиловки с помощью углового упора, град.	-60...+60	-60...+60	-60...+60	-60...+60
Толщина расклинивающего ножа, мм	2,5	2,5	2,5	2,5
Окраска	Порошковая	Порошковая	Порошковая	Порошковая

Диаметр патрубка для отведения стружки, мм	100	100	100	100
Допуск по плоскости рабочего стола, мм	0,5	0,5	0,5	0,5
Масса нетто/брутто, кг	120/128	120/128	124/134	124/134

В таблице 1 представлена общая информация. Данные технические характеристики актуальны на момент издания руководства по эксплуатации. Компания «БЕЛМАШ» оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя.

1.2 Комплект поставки

Комплект поставки указан в таблице 2 и на рисунке 1.

Таблица 2

№ поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Станок в сборе, с выключателем	1
2	Секция стола дополнительная	2
3	Планка	1
4	Вставка пильного стола	1
-	Вставка пильного стола (для пазовальных дисков)	1
5	Патрубок для отвода стружки	1
6	Параллельный упор в сборе	1
7	Угловой упор в сборе	1
8	Направляющая передняя	2
9	Направляющая задняя	2
10	Маховик с ручкой и фиксатором	2
11	Кронштейн для хранения параллельного упора	2
12	Кронштейн для хранения кожуха пильного диска	2
13	Кронштейн для хранения толкателя	2
14	Держатель кабеля питания	2
15	Ролик	4
16	Опора ролика	4
17	Защитный элемент от обратной отдачи в сборе (гребенка)	1
18	Кожух защитный пильного диска	1
19	Толкатель	1
20	Пластина соединительная для роликов	1
21	Опора передних роликов в сборе	1
22	Опора задних роликов в сборе	1
23	Опора угловая	8
24	Панель основания «а»	2
25	Панель основания «в»	1
26	Панель основания «с»	1
-	Пильный диск 254×2,6/1,8×30 мм 36Т	1
-	Кольцо переходное 30/15,875 мм	1
-	Пакет с крепежом №1 (для подключения удлинителя)	1
	Болт М10×25	6
	Шайба пружинная 10	6
	Шайба плоская 10	6
-	Пакет с крепежом №2 (для направляющих и скобы)	1
	Болт М8×30 с квадратной головкой	16
	Болт М8×16 с квадратной головкой	4
	Шайба пружинная 8	20

	Шайба плоская 8	20
	Гайка М8	16
	Гайка М8 шестигранная	4
-	<i>Пакет с крепежом №3</i>	1
	Болт М10×25 (для крепления корпуса к основанию станка)	4
	Шайба пружинная 10	4
	Шайба плоская 10	4
	Винт М8×16 (для крепления опоры ролика к угловой опоре)	8
	Винт М6×12 (для крепления угловой опоры к панели основания)	24
	Винт М6×20 (для крепления держателей упора и кабеля питания)	4
	Шайба плоская 6	4
	Гайка М6	4
	Винт М4×8 (для крепления кронштейнов толкателя и защитного кожуха)	8
	Шайба плоская 4	8
-	<i>Пакет с крепежом №4 (инструмент для сборки)</i>	1
	Ключ рожковый 10/13 мм	1
	Ключ шестигранный 4 мм	1
	Ключ шестигранный 5 мм	1
	Ключ шестигранный 6 мм	1
	Ключ шестигранный 8 мм	1
-	Руководство по эксплуатации	1
-	Упаковка	1

В таблице 2 представлена общая информация. Данная комплектация актуальна на момент издания руководства по эксплуатации. Компания «БЕЛМАШ» оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя. Если вы не можете найти деталь из таблицы 2, проверьте, возможно она уже установлена на изделии.

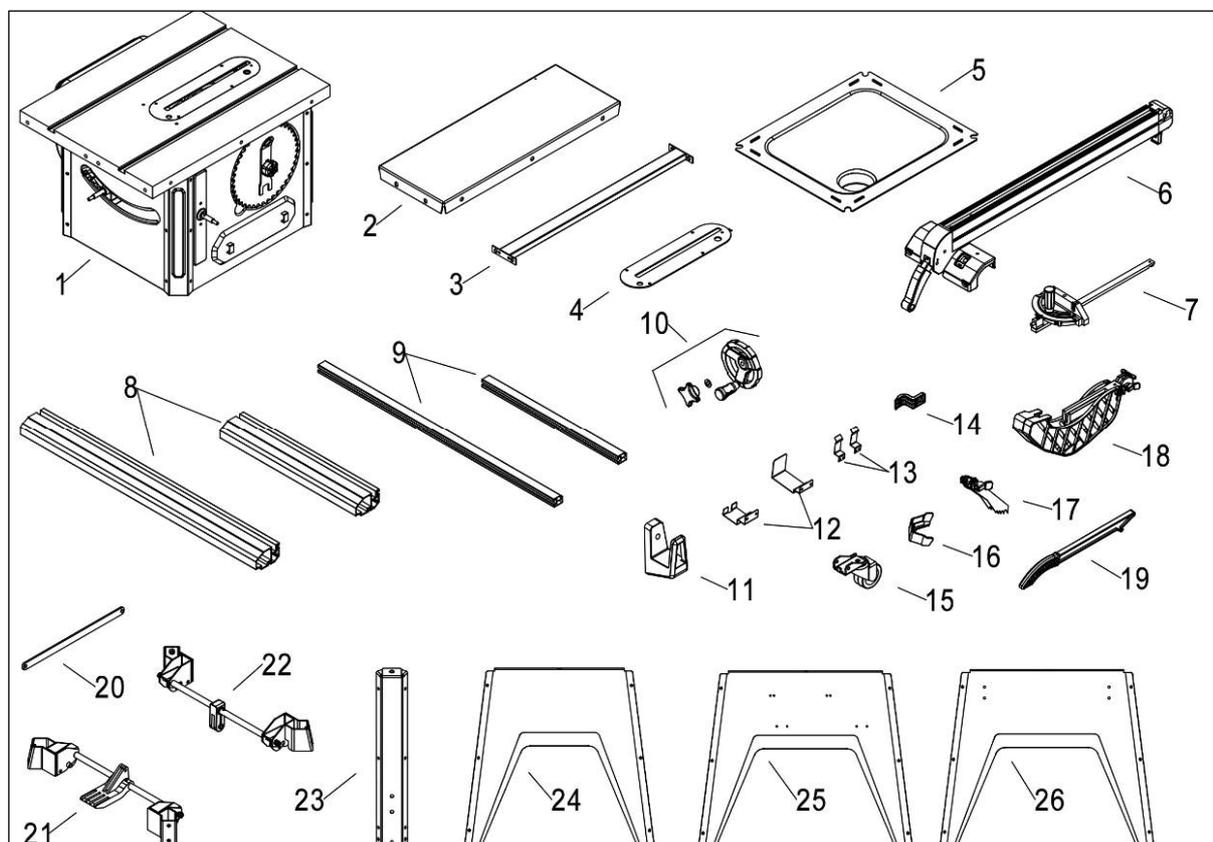


Рисунок 1. Комплект поставки

1.3 Основные элементы

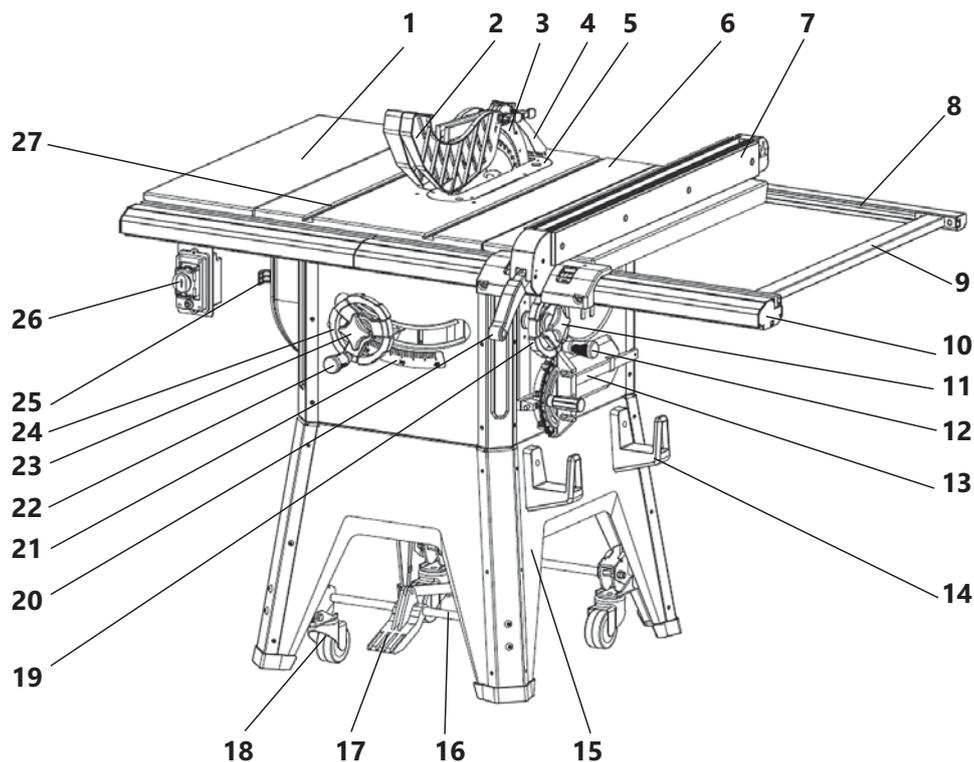


Рисунок 2. Основные элементы станка

1 – секция дополнительная, 2 – кожух пильного диска, 3 – нож расклинивающий, 4 – гребенка, 5 – вставка пильного стола, 6 – стол основной, 7 – упор параллельный, 8 – задняя направляющая упора параллельного, 9 – планка соединительная, 10 – передняя направляющая параллельного упора, 11 – фиксатор маховика регулировки наклона пильного диска, 12 – ручка маховика регулировки наклона пильного диска, 13 – упор угловой, 14 – кронштейн для хранения параллельного упора, 15 – основание станка, 16 – ось, 17 – педаль механизма перемещения станка, 18 – ролик, 19 – маховик регулировки наклона пильного диска, 20 – фиксатор параллельного упора, 21 – шкала наклона пильного диска, 22 – рукоятка маховика регулировки высоты пильного диска, 23 – фиксатор маховика регулировки высоты пильного диска, 24 – маховик регулировки высоты пильного диска, 25 – держатель кабеля, 26 – выключатель, 27 – Т-образный паз основного стола

1.4 Графические символы



Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием станка.



При работе на станке пользуйтесь средствами защиты органов слуха, зрения, дыхания.



Опасность поражения электрическим током.



Опасность получения травмы или повреждения узлов станка в случае несоблюдения указаний техники безопасности.



Используйте специальную обувь.



Станок и его упаковка подлежат вторичной переработке (рециклированию).



Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, при прекращении использования станка (истечении срока службы) и непригодности к дальнейшей эксплуатации, станок подлежит разборке и сдаче в приемные пункты по вторичной переработке металлолома и пластмасс.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Общие правила безопасности

Данный станок разработан для использования только строго по назначению. Помните, Ваша личная безопасность – это Ваша ответственность. Защитное оборудование, например, защитные устройства, толкатели, держатели, средства индивидуальной защиты могут снизить возможный риск.

Необходимо тщательно изучить руководство по эксплуатации и ознакомиться с предостерегающими надписями на станке. Изучение и выполнение указанных условий эксплуатации позволяет свести к минимуму риск получения травмы.

К эксплуатации и техническому обслуживанию станка допускаются лица, ознакомленные с руководством по эксплуатации и осведомленные обо всех факторах опасности. Храните руководство в доступном для дальнейшего использования месте.

При работе со станком должны выполняться действующие правила техники безопасности, а также другие утвержденные правила охраны труда и промышленной гигиены.

Ремонт проводится только авторизованной организацией. Для ремонта допускается использование только оригинальных запчастей. Использование не оригинальных запчастей может привести к травме.

2.2 Личная безопасность

Из-за опасности захвата движущимися частями станка, при работе запрещается: ношение длинных, не убранных волос; свободной, неудобной одежды; перчаток; галстуков; ювелирных изделий; одежды с длинным рукавом.

Рекомендуется ношение противоскользящей обуви.

Используйте средства индивидуальной защиты органов зрения, дыхания и слуха.

Исключите опасность пореза при установке пильных дисков и при проведении технического обслуживания. Используйте перчатки.

Запрещается эксплуатация станка при алкогольном и наркотическом опьянении, при использовании медикаментов, замедляющих реакцию или изменяющих сознание, при неврологических и психических заболеваниях, плохом самочувствии, сонливости, и т. д.

Примите устойчивую позу, следите за положением тела.

Пыль, образующаяся от определённых пород дерева и древесных материалов, может быть опасной для вашего здоровья. Работайте на станке только в хорошо вентилируемых помещениях и обеспечьте надлежащее удаление пыли. По возможности используйте вытяжные установки.

2.3 Требования к месту эксплуатации станка

Станок необходимо эксплуатировать в помещениях с общеобменной и местной системами вентиляции. Станок не предназначен для использования вне помещения.

Станок, за счет своего веса, создает большое давление на маленькую площадь. Убедитесь, что пол выдержит не только вес станка, но и оператора. Пол должен иметь ровную поверхность.

Пространство по периметру рабочего стола станка должно быть свободным на расстоянии минимум одного метра для его обслуживания. Необходимо обеспечить свободное рабочее пространство для направления, подачи и съёма заготовки, с учетом её габаритных размеров и массы.

Розетки должны находиться достаточно близко к станку, чтобы кабель не создавал опасной ситуации при перемещении персонала.

Станок не предназначен для использования вне помещения.

Не допускается использование станка в захламленном, сыром или подверженном осадкам, или взрывоопасном помещении.

Рабочая зона должна быть хорошо освещена.

Содержите рабочую зону в чистоте. Загрязнения могут стать причиной несчастного случая. Убедитесь, что пол чистый и не скользкий от смолы и опилок.

Убирайте регулировочные ключи и инструменты перед включением станка.

2.4 Требования безопасности при эксплуатации станка

Не подключайте станок к сети до его полной установки, сборки и настройки.

Перед эксплуатацией станка следует тщательно проверить защитные устройства, регулировку движущихся частей, крепления и прочие условия, которые могут повлиять на эксплуатацию. Поврежденные детали и устройства должны быть надлежащим способом заменены или отремонтированы.

Не допускается работа станка без присмотра. Выключите станок и дождитесь полной остановки, прежде чем уйти.

Для достижения высоких и безопасных эксплуатационных характеристик режущий инструмент должен быть заточенным и чистым. Необходимо выполнять указания по смазке и смене приспособлений.

Эффективная и безопасная работа на станке обеспечивается при работе на надлежащей частоте вращения.

Не изменяйте конструкцию станка, и не используйте дополнительный инструмент для выполнения работ не подходящий к данному станку и не рекомендованный производителем.

Станок следует подключать к внешней системе удаления стружки. Система включается до начала обработки.

Защитные устройства должны быть отрегулированными и находиться в рабочем состоянии.

Не допускается удаление стружки при вращающемся режущем инструменте.

Заготовка должна быть всегда прижата к параллельному или угловому упору.

Всегда используйте толкатель для распиловки малых заготовок, при пилении вдоль параллельного упора, при обработке тонких и коротких заготовок. В случае продольного реза край заготовки, к которому прикладывают толкатель, должен быть перпендикулярен упору для того, чтобы усилие подачи заготовки при помощи толкателя не привело к уходу заготовки от параллельного упора, что может стать причиной обратной отдачи.

Убирайте параллельный упор при поперечном пилении.

Подача заготовки производится против направления вращения режущего инструмента.

Запрещено высвобождение пильного диска, без предварительного отключения станка от сети.

Следует предотвращать отбрасывание заготовки в направлении оператора.

Не допускается отпускание заготовки до ее полного прохождения через пильный диск.

Работайте с особой осторожностью, если защитный кожух снят при вырезании паза или снятия фаски. После завершения операции верните кожух на место.

2.5 Дополнительные меры безопасности

Установите защиту станков от детей, обеспечьте защиту станков замками, съемными клипсами, или выключателями, запираемыми ключом.

Запрещено нахождение детей и посторонних в рабочей зоне.

Все посетители должны быть на безопасном удалении от рабочей зоны.

Никогда не тянитесь руками к задней части пильного диска, чтобы поддержать заготовку, убрать опилки или по иным причинам.

Не используйте параллельный упор при поперечном резе или угловой упор при продольном. Не используйте параллельный упор в качестве ограничителя длины реза. Никогда не держитесь за свободный край заготовки или за отрезаемую часть, если пильный диск вращается.

На данном станке можно распиливать пластик и композиционные материалы. Однако, так как они достаточно твердые и скользкие, элементы защиты против обратной отдачи заготовки (гребенка) могут не сработать. Следовательно, необходимо очень внимательно относиться к установке заготовки и выполнению поперечного реза. Не стойте на линии обратной отдачи заготовки.

Если пильный диск застрял в заготовке, выключите станок и снимите заготовку. Проверьте параллельность пильного диска канавкам углового упора и параллельность расклинивающего ножа пильному диску. Убедитесь, что параллельный упор параллелен пильному диску.

Установите вставку стола заподлицо с поверхностью стола. Не используйте станок до тех пор, пока не будет установлена нужная вставка.

Никогда не подавайте заготовку с задней стороны пильного диска.

2.6 Требования безопасности при подключении к электросети

Для защиты электропроводки от перегрузок на щите подключения данной линии необходимо применять плавкие предохранители или выключатели на 16 А.

Запрещается эксплуатировать станок при повреждении штепсельного соединения, кабеля, появление запаха, характерного для горячей изоляции или дыма, нечеткой работе выключателя.

Во время работы не прикасайтесь к заземленным предметам.

Обращайтесь аккуратно со шнуром питания. Никогда не вытаскивайте вилку из розетки за шнур станка. Поврежденные или скрученные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током. Кабель станка должен быть защищен от случайного повреждения.

Сильные колебания температуры окружающего воздуха могут вызвать образование конденсата на токопроводящих частях станка. Перед началом эксплуатации станка в таких условиях, дождитесь пока его температура сравняется с температурой окружающего воздуха.

Слабый контакт в электроразъемах, перегрузка, падение напряжения в электрической питающей сети могут влиять на нормальную работу электродвигателя станка.

Пользователь должен обеспечить защиту станка от скачка напряжения и от короткого замыкания.

Установите влагозащищенную и пылезащищенную розетку со степенью защиты IP45.

Не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом (требование не относится к арт. S047D, S172B, которые поставляются без вилки).

2.6.1 Требования к источнику электропитания

Питание станка осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 230 В \pm 10% (арт. S047C, S172A), от сети переменного тока напряжением 400 В \pm 10% (арт. S047D, S172B) и частотой 50 Гц \pm 5%, с защитным (заземляющим) проводом.

Колебания напряжения сети в пределах \pm 10% относительно номинального значения не влияют на нормальную работу электродвигателя станка. При повышенных нагрузках необходимо обеспечить отсутствие колебаний напряжения в электрической сети.

Перед работой убедитесь, что напряжение источника питания соответствует техническим характеристикам станка.

2.6.2 Использование удлинительного кабеля

При необходимости используйте удлинительный кабель с заземляющим проводом, соответствующий номинальной мощности станка.

При использовании катушек обязательно полностью разматывайте шнур.

При значительной длине удлинительного кабеля и малом поперечном сечении подводящих проводов, происходит дополнительное падение напряжения, которое может привести к неустойчивой работе электродвигателя станка.

2.7 Обратная отдача

В результате обратной отдачи может быть нанесена серьезная травма. Обратная отдача происходит при защемлении обрабатываемой заготовки между пильным диском и параллельным упором. Это защемление может вызвать поднятие заготовки и выброс ее прямо на оператора.

Обратную отдачу можно избежать, если следовать следующим правилам:

- При продольном резе убедитесь, что параллельный упор параллелен пильному диску станка.
- Расклинивающий нож должен находиться в одной плоскости с пильным диском, защитные гребенки должны противостоять обратной отдаче.
- Никогда не выполняйте какие-либо работы по позиционированию и направлению заготовки руками, без использования параллельного или углового упора.
- Пильный диск должен быть хорошо заточен.
- Замените или заточите элементы защиты от обратной отдачи (гребенки), если ее наконечники затуплены.
- Не выполняйте рез на заготовках с кривым, рваным краем со стороны параллельного упора. Соблюдайте особую осторожность при работе с искривленной заготовкой – она может подскочить на столе и зажать пильный диск.
- Не ослабляйте нажим на заготовку до тех пор, пока она вся не пройдет через пильный диск.
- Никогда не кладите руку за пильный диск. В случае обратной отдачи рука попадет под вращающийся диск.

Используйте проставочные доски, чтобы удержать заготовку в соприкосновении с упором и столом. Использование проставочных досок поможет предотвратить обратную отдачу заготовки и заклинивание. Их следует применять для всех несквозных операций.

3. СБОРКА СТАНКА

3.1 Распаковка и очистка

! *Масса станка составляет более 100 кг. Соблюдайте осторожность при его перемещении. В операции по подъёму необходимо задействовать как минимум двух человек.*

Распакуйте все детали станка. Удалите защитную смазку с поверхности стола и всех неокрашенных деталей. Для ее снятия используйте мягкую ткань, смоченную керосином (не применяйте для этой цели ацетон, бензин или разбавитель лака). После очистки покройте поверхность стола воском. Излишки воска удалите для предотвращения его попадания на заготовки.

3.2 Сборка станка

! *Не выполняйте сборку если некоторые детали утеряны. Используйте данную инструкцию, чтобы заказать недостающие детали. Убедитесь, что все детали чистые и без остатков упаковки. Корпус станка должен стоять на полу. Убедитесь, что станок отключен от источника питания.*

3.2.1 Сборка основания станка

Вам понадобятся: ключ шестигранный 4 мм, винты М6×12, 24 шт. (пакет с крепежом № 3, 4), (рис. 3).

- Прикрепите четыре панели к четырем угловым опорам 5 при помощи винтов 6. Располагайте края панелей внутри угловых опор. Передняя 1 и задняя 2 панели отмечены буквой А. Передняя панель 1 имеет идентификационную табличку.
- Слева от передней панели А (1) располагается панель В (3), справа – С (4).

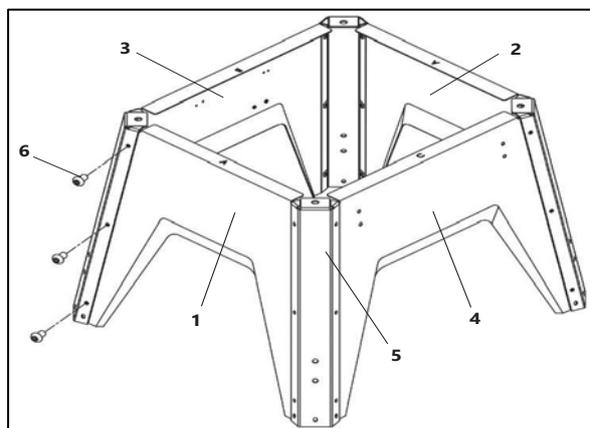


Рисунок 3.

3.2.2 Сборка роликов

- Снимите упаковочный материал с роликов 1, соединительной пластины 2 и с опор роликов, (рис. 4).
- Ослабьте и открутите болт и гайку на кронштейне роликов (рис. 5).
- Вращайте ось 5, на которой расположена педаль 4 так, чтобы замочек педали оказался внутри кронштейна.
- Замочек педали должен располагаться под роликом, чтобы педаль работала правильно.
- Прикрепите ролики 1 к кронштейнам 3 (рис. 6) и закрепите при помощи болтов и гаек (рис. 5).

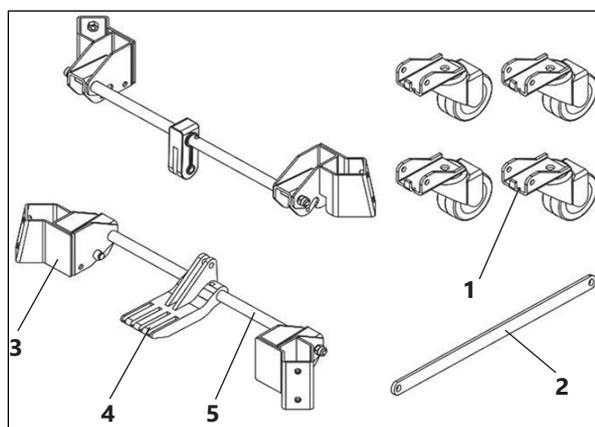


Рисунок 4.

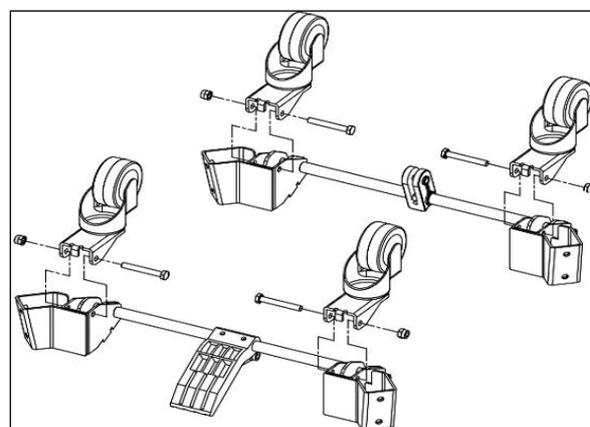


Рисунок 5.

3.2.3 Крепление роликов к основанию станка

Вам понадобятся: ключи шестигранные 5 и 6 мм, ключ рожковый 13 мм, восемь винтов М8×16 (пакеты с крепежом № 3, 4).

- Прикрепите один набор роликов к передним угловым опорам при помощи винтов 2 (рис. 6).
- Прикрепите второй набор роликов к двум задним угловым опорам
- Открутите болт и гайку с педали 5, вставьте соединительную пластину 4 в паз педали и закрепите ее, прикрутив на место болт и гайку.
- Открутите болт и гайку с кулисы 3, вставьте соединительную пластину 4 в паз и закрепите ее, прикрутив на место болт и гайку.

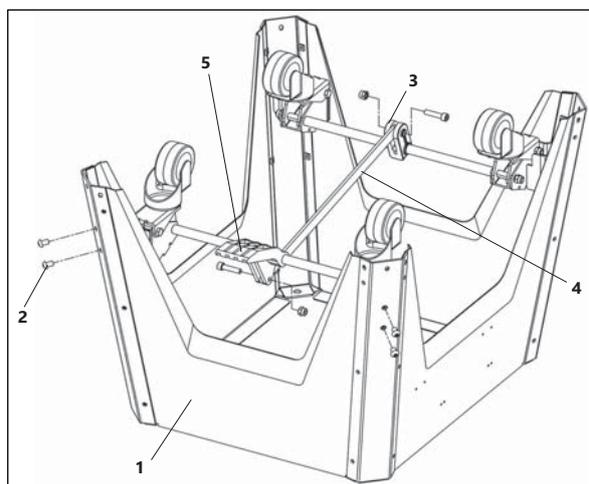


Рисунок 6.

3.2.4 Установка маховиков и удаление транспортировочного материала

- Корпус станка переверните и расположите на картоне на полу (рис. 7).
- Расположите маховик 2 на валу 1 регулировки высоты пильного диска на передней части корпуса.
- Совместите паз маховика 2 со штифтом на валу 1 регулировки высоты.
- Наденьте шайбу 3 и фиксатор 4 на конец вала 1.
- Аналогичным образом установите маховик 2а регулировки высоты пильного диска на вал 1а.

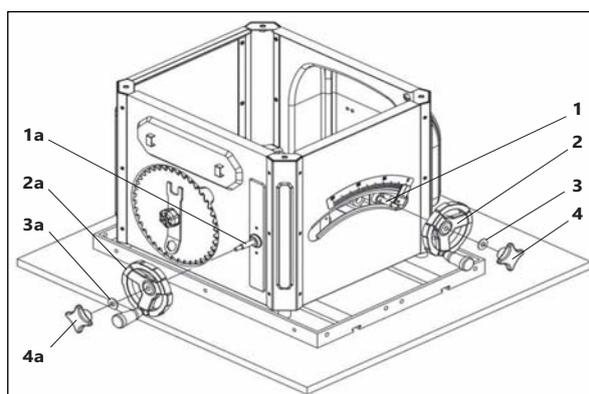


Рисунок 7.

При помощи маховика 2а наклоните электродвигатель на 45° (рис. 8). Снимите транспортировочный материал А. Верните электродвигатель на место.

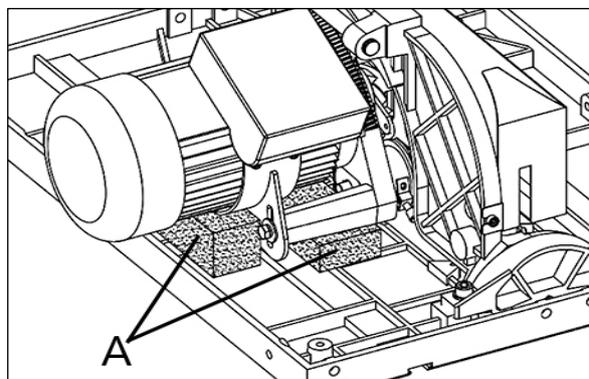


Рисунок 8.

3.2.5 Установка держателей кабеля питания

Вам понадобятся: ключ шестигранный 4 мм, ключ рожковый 10 мм, два винта М6×20, плоские шайбы и гайки М6 (пакеты с крепежом № 3, 4).

- Вставьте болт в держатель и прикрепите держатель к левой стороне корпуса станка (рис. 9).

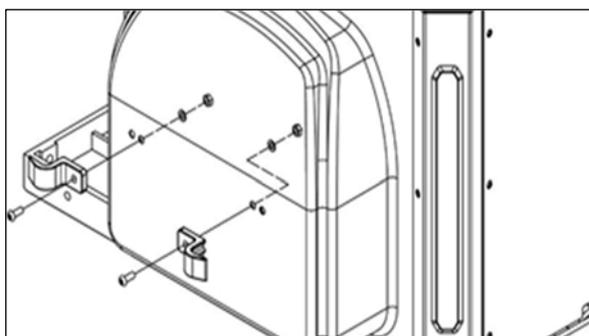


Рисунок 9.

- Зафиксируйте держатель при помощи шайбы и гайки
- Прodelайте тоже самое для второго держателя.

3.2.6 Крепление основания к корпусу

Вам понадобятся: ключ шестигранный 8 мм, четыре болта M10×25, пружинные и плоские шайбы 10 мм (пакеты с крепежом № 3, 4).

- Расположите патрубок для отвода стружки на корпусе, как показано на рисунке 10. Убедитесь, что отверстия в углах корпуса станка соосны с пазами патрубка.
- Расположите основание станка сверху патрубка и прикрепите его к корпусу при помощи болтов, плоских и пружинных шайб.
- Убедитесь, что весь крепеж прочно затянут.

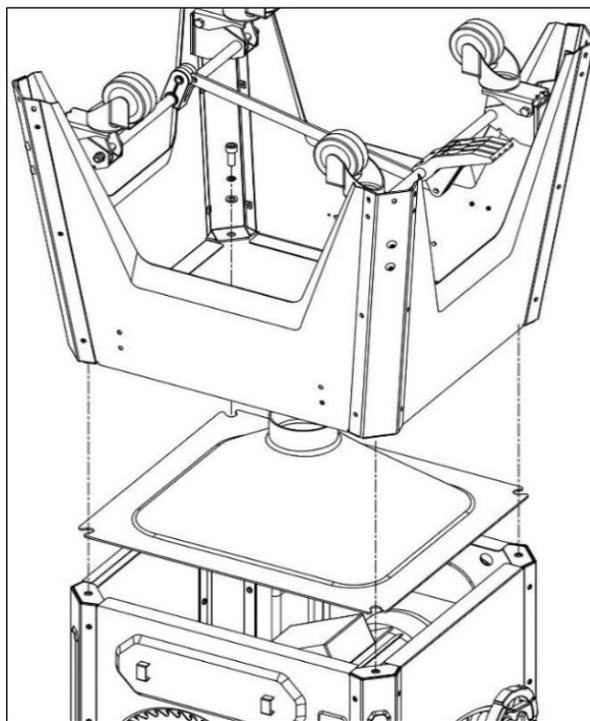


Рисунок 10.

3.2.7 Крепление кронштейнов

Вам понадобятся: шуруповерт, восемь винтов M4×8, плоские шайбы 4 мм, шестигранный ключ 4 мм, рожковый ключ 10 мм, два винта M6×16, плоские шайбы и гайки 6 мм (пакеты с крепежом № 3, 4).

Прикрепите кронштейны 1 для хранения параллельного упора на правой панели основания при помощи двух болтов, плоских шайб и гаек (рис. 11).

Прикрепите кронштейны 2 толкателя на левой панели основания при помощи четырех винтов и плоских шайб (рис. 11).

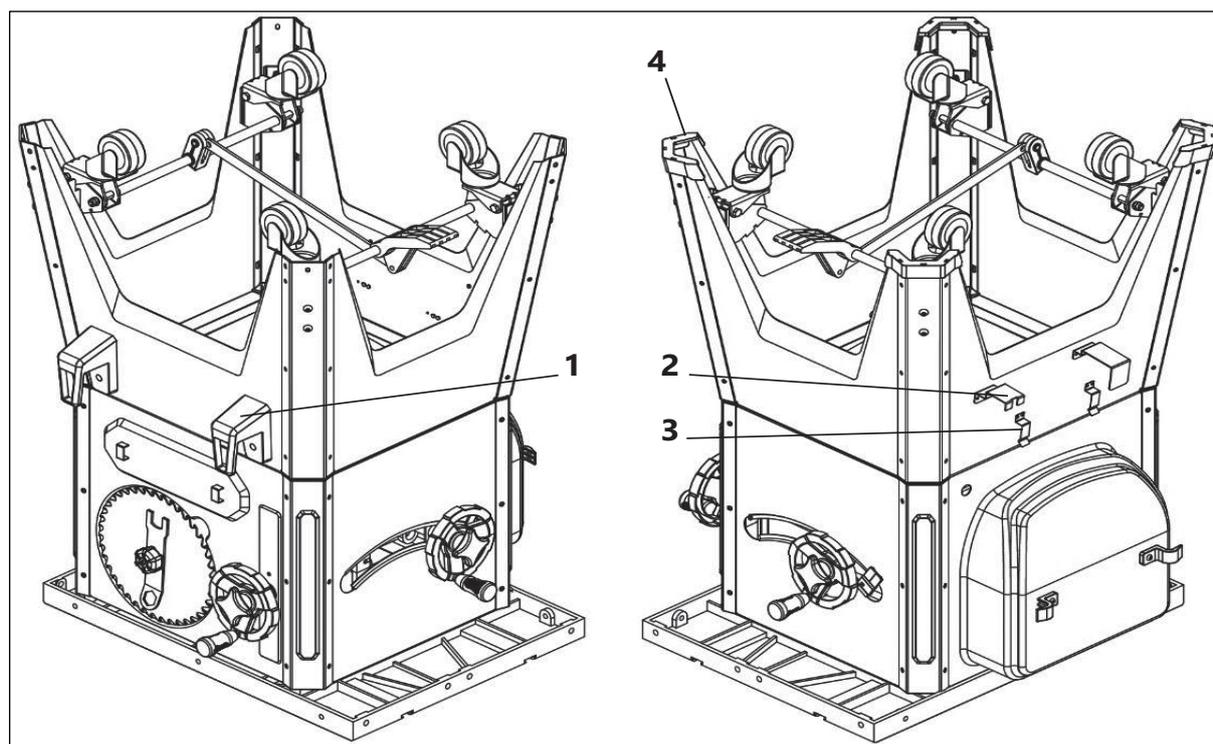


Рисунок 11.

Прикрепите кронштейны 3 защитного кожуха пильного диска на левой панели основания при помощи четырех винтов и плоских шайб.

Установите накладки 4 на ножки основания станка. Вдвоем с помощником переверните станок.

3.2.8 Крепление дополнительных секций рабочего стола

Вам понадобятся: ключ шестигранный 8 мм, слесарный уголок, шесть болтов М10×25, шесть пружинных и плоских шайб 10 мм (пакеты с крепежом № 1, 4).

- Прикрепите дополнительные секции стола к основному столу при помощи болтов, стопорных шайб и плоских шайб (рис. 12).
- Не затягивайте крепеж полностью до тех пор, пока столы не выровняются.
- После того, как поверхности столов будут выровнены, затяните крепеж полностью. Затяжка ручная.

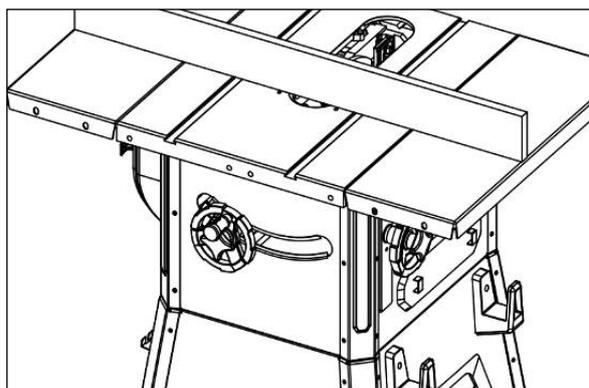


Рисунок 12.

3.2.9 Установка пильного диска

- Пильный диск и ключ закреплены на корпусе станка (рис. 11), отсоедините их.
- Поднимите вал до конца вверх и установите угол наклона в положение «0» с помощью соответствующего маховика.
- Нажмите на фиксатор 1 (рис. 13) и при помощи ключа снимите прижимную гайку 2 и фланец 3 со шпинделя, установите входящий в комплект поставки пильный диск 4 с проставочным кольцом, затем установите на место фланец и гайку. Убедитесь, что стрелки и зубья на диске обращены к передней части станка.
- При помощи ключа затяните гайку (по часовой стрелке).

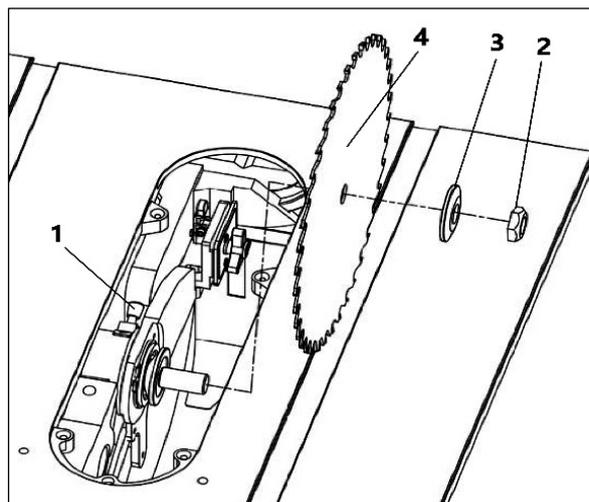


Рисунок 13.

3.2.10 Проверка параллельности стола

Станок поставляется с завода со столом, отрегулированным так, что пазы рабочего стола параллельны пильному диску. Чтобы достигнуть наилучшего результата, необходимо проверить параллельность перед началом работы (рис. 14).

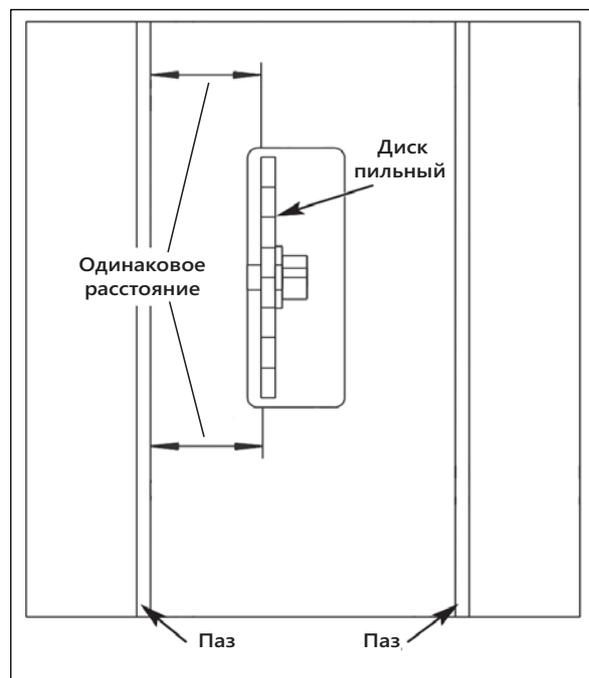


Рисунок 14.

Для регулировки, выполните следующие действия. Ослабьте и открутите шесть винтов на задней панели (рис. 15). Ослабьте болты А на механизме В регулировки наклона пильного диска (рис. 16) и перемещайте ее до тех пор, пока пильный диск не будет параллелен пазам рабочего стола (рис. 14).

Затяните крепеж до упора. Это не даст механизму регулировки наклона пильного диска подниматься.

Если вы выполняете данную регулировку, не ставьте заднюю панель на место, чтобы выполнить сборку задней направляющей, как описано в пункте 3.2.11.

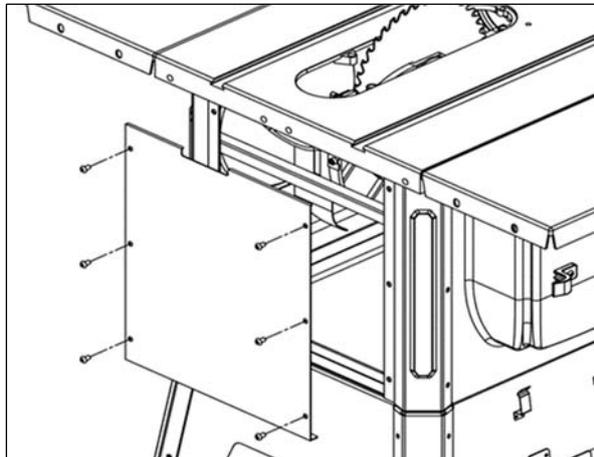


Рисунок 15.

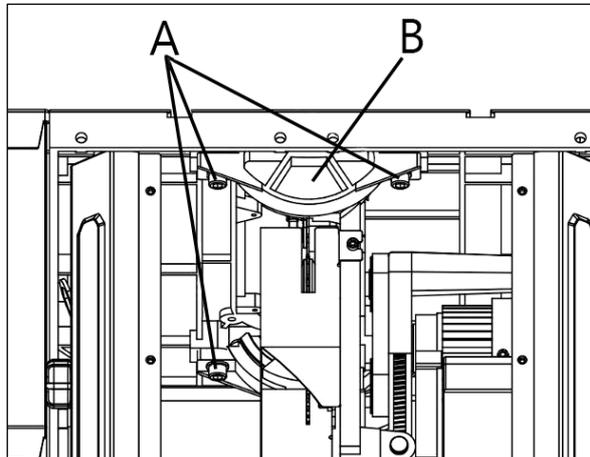


Рисунок 16.

3.2.11 Сборка направляющих

Вам потребуется: рождовый ключ 13 мм, шестнадцать болтов М8×30, четыре болта М8×20, по двадцать пружинных и плоских шайб 8 мм, шестнадцать гаек М8 и четыре шестигранные гайки М8 (пакет с крепежом №2, 4).

- Вставьте четыре болта М8×30 в Т-образный паз в правую переднюю направляющую (рис. 17).
- Прикрепите переднюю правую направляющую к столу и к правой дополнительной секции стола при помощи плоских шайб, пружинных шайб и гаек. Не затягивайте полностью крепеж до установки всех направляющих.
- Прикрепите левую переднюю направляющую таким же способом.
- Для крепления левой направляющей вам придется отодвинуть правую направляющую вправо насколько это возможно.
- Расположите направляющие встык и соединение между ними выровняйте по правой стороне пильного диска. Возможно, вам потребуется деревянный молоток, чтобы слегка прижать направляющие друг к другу. Убедитесь, что направляющие установлены точно встык (рис. 18).

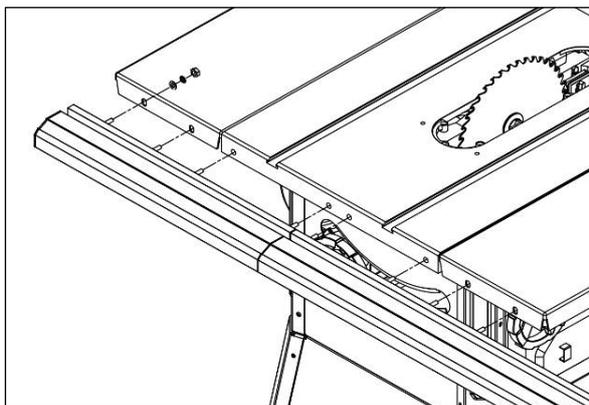


Рисунок 17.

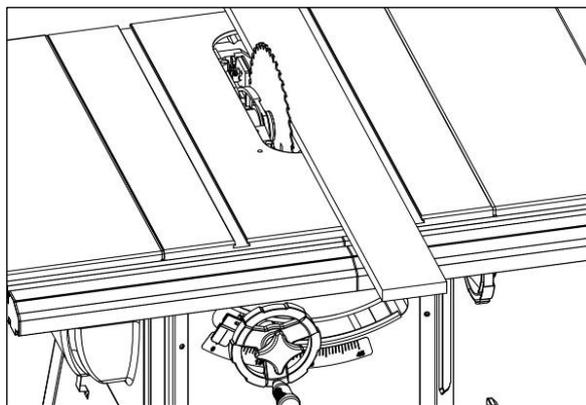


Рисунок 18.

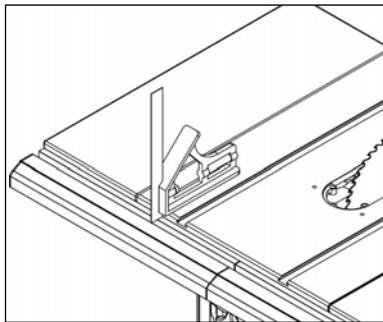


Рисунок 19.

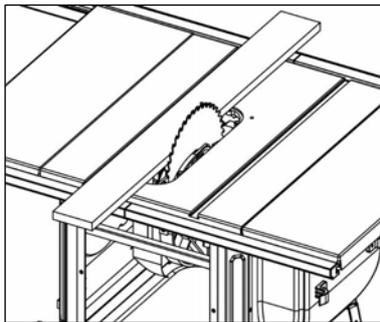


Рисунок 20.

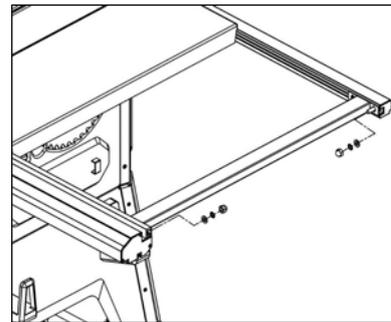


Рисунок 21.

- При помощи слесарного уголка определите параллельность правой и левой направляющих (рис. 19). При помощи комбинированного уголка проверьте параллельность обеих передних направляющих стола.
- Когда направляющие будут выровнены, полностью затяните крепеж.
- Открутите шесть винтов на задней панели и снимите ее (рис. 15). Это поможет легче установить задние направляющие.
- Установите задние направляющие таким же способом, как и передние и выровняйте стык направляющих относительно пильного диска (рис. 20).
- Установите на место заднюю панель корпуса.
- Прикрепите планку (рис. 21) к дальнему правому краю направляющих, перемещая болты М8×16 в Т-образных пазах. Закрепите болты в этом положении при помощи плоских шайб, пружинных шайб и гаек.

3.2.12 Установка выключателя

Необходимый инструмент и крепеж: гаечный ключ 10 мм, два болта М6×16, две плоские шайбы 6 мм, две пружинные шайбы и две гайки М6 (рис. 22).

- Вставьте болты в Т-образный паз на левой передней направляющей.
- Прикрепите выключатель с левого края направляющей, как показано на рисунке.
- Полностью затяните плоские шайбы, стопорные шайбы и гайки, чтобы закрепить выключатель.

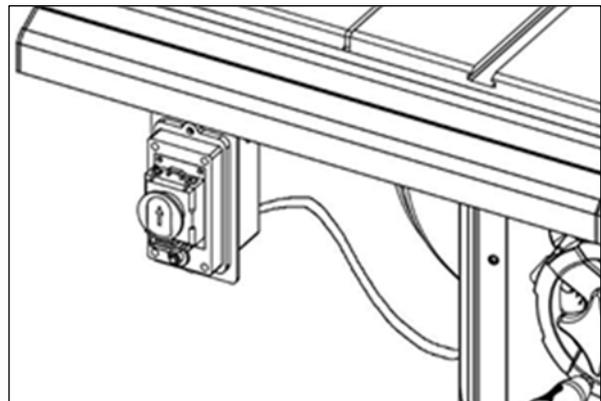


Рисунок 22.

3.2.13 Регулировка положения раскливающего ножа

- Раскливающий нож предустановлен на станок. Полностью поднимите пильный диск, чтобы получить доступ к раскливающему ножу (рис. 23).
- Для снятия: ослабьте ручку фиксации А, достаньте штифт С и поднимите раскливающий нож В максимально вверх.
- У раскливающего ножа есть три отверстия – верхнее соответствует сквозному распиливанию, среднее

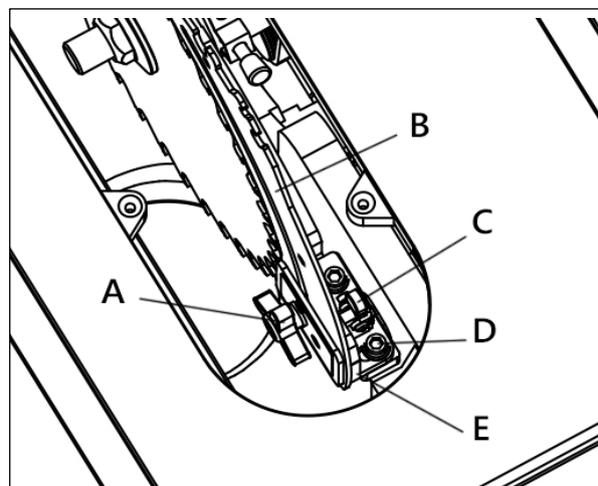


Рисунок 23.

предназначено для вырезания паза и для иных не сквозных резов, ниже для вырезания цоколя.

- Для установки: утопите расклинивающий нож до упора в кронштейн. Убедитесь, что стопорный штифт С выровнен с расклинивающим ножом В и зафиксирован при помощи ручки фиксации А.
- Расклинивающий нож В должен быть расположен на одной линии с пильным диском. Убедитесь, что расклинивающий нож плотно прилегает к крепежному кронштейну Е. Если необходима регулировка, ослабьте два винта D крепежного кронштейна Е, чтобы можно было его двигать и расположите расклинивающий нож на одной линии с пильным диском.

Убедитесь, что расстояние между пильным диском и ножом одинаково и составляет 6-8 мм. Выровняв расклинивающий нож относительно пильного диска, затяните крепеж.

3.2.14 Установка вставки стола, защитного кожуха пильного диска и защитной гребенки

- Убедитесь, что расклинивающий нож находится в самом верхнем положении.
- Расположите вставку в отверстии стола. Вставка фиксируется в положении при помощи магнита в столе. Уровень вставки, регулируется винтами А (рис. 24).
- Расположите защитный кожух пильного диска канавкой втулки А (рис. 25) на выемке расклинивающего ножа В. Втулка имеет скошенные края и должна быть расположена в центре выемки, чтобы прочно зафиксироваться.
- Опустите кожух на расклинивающий нож и прижмите защелки Е (рис. 26), чтобы закрепить кожух.
- Корпус защитного кожуха должен быть расположен параллельно столу. Если это не так, отрегулируйте положение установочными винтами D.
- Расположите гребенку в выемки С (рис. 25) на расклинивающем ноже. Пружинный штифт располагают в передней выемке, а болт в задней выемке.
- Надавите на гребенку и прижмите защелки D и Е (рис. 26), чтобы закрепить.

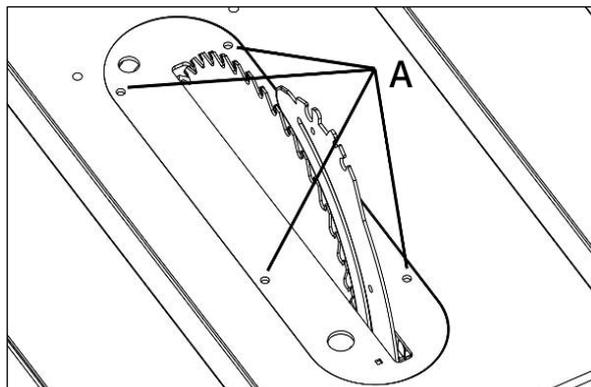


Рисунок 24.

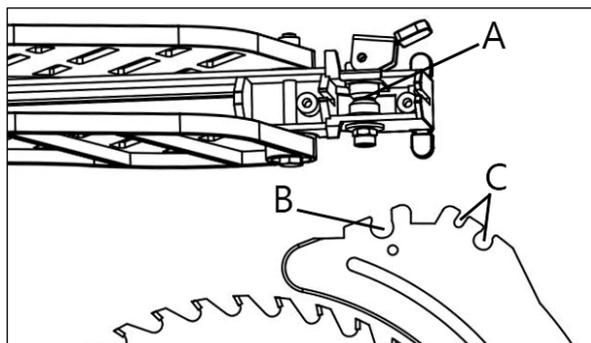


Рисунок 25.

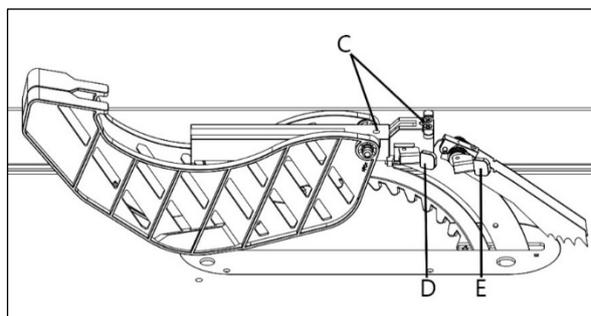


Рисунок 26.



Зубья гребенки должны касаться поверхности стола. При необходимости отрегулируйте винтами расположение гребенки.

3.2.15 Установка углового упора и толкателя

Угловой упор поставляется в сборе. Распакуйте угловой упор. Вставьте на кронштейны для хранения с правой стороны корпуса (рис. 27).

Установите толкатель в кронштейны на левой стороне основания (рис. 28).

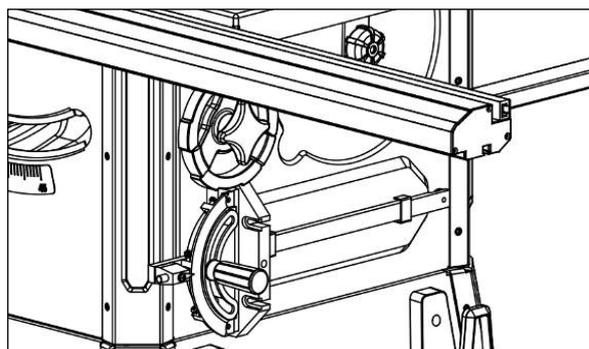


Рисунок 27.

3.2.16 Установка параллельного упора

- Оттяните рычаг фиксации параллельного упора вверх.
- Аккуратно установите параллельный упор так, чтобы опорный кронштейн захватил заднюю направляющую планку (рис. 29).
- Аккуратно опустите параллельный упор на рабочий стол, опустите рычаг вниз – проверьте надёжность крепления параллельного упора.
- При необходимости, гайкой произведите регулировку силы натяжения рычага и надёжность фиксированного положения параллельного упора.

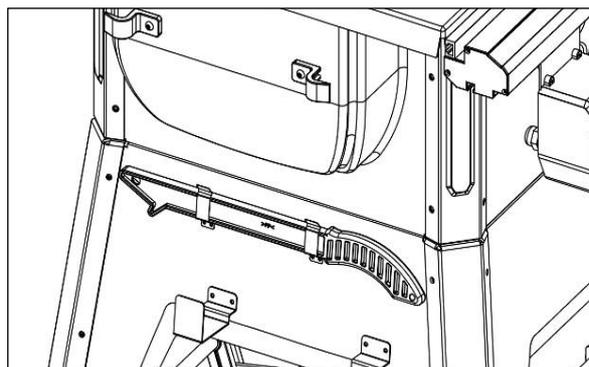


Рисунок 28.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Перед запуском станка убедитесь, что шпиндель пильного диска вращается свободно, а все защитные устройства установлены на своих местах. Для безопасности производите проверку только при снятом пильном диске.

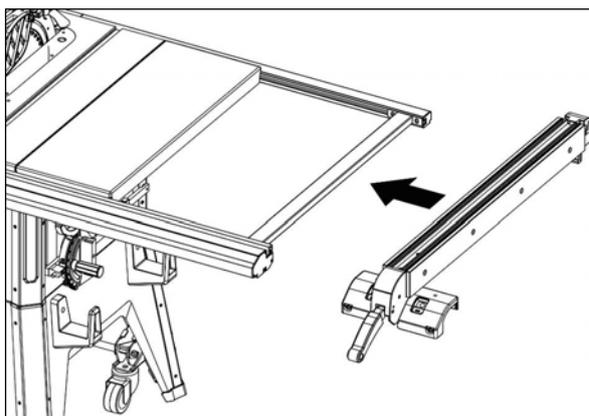


Рисунок 29.

4.1 Запуск и остановка станка

- Выключатель расположен под передней направляющей, на левой стороне (рис. 30).
- Чтобы включить станок, поднимите крышку выключателя А и нажмите зеленую кнопку. Дождитесь пока пильный диск наберет полную скорость и выполняйте рез.
- Никогда не отходите от станка, если он запущен.
- Чтобы выключить станок, нажмите красную кнопку или нажмите на крышку выключателя.

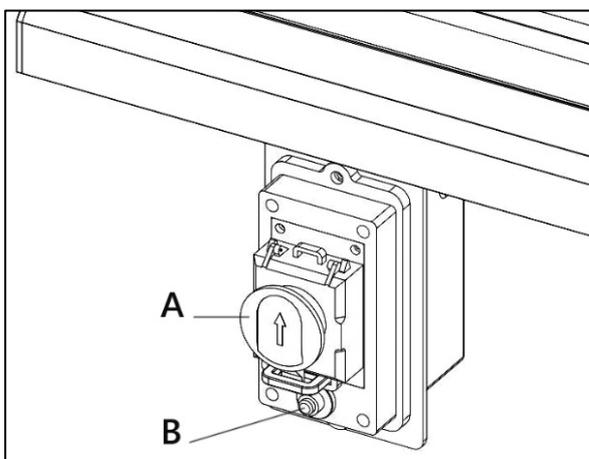


Рисунок 30.



Никогда не используйте станок без установленного защитного кожуха. Убедитесь, что пильный диск не касается заготовки при запуске электродвигателя. Запустите электродвигатель и позвольте пильному диску набрать скорость.



После окончания работ в целях безопасности, опустите пильный диск ниже поверхности рабочего стола. Если пильный диск наклонен, верните его в вертикальное положение.



В случае срабатывания токовой защиты В от перегрузки следует подождать около 10 мин., после чего нажать на кнопку В и запустить станок.

4.2 Регулировка высоты пропила

Высота пропила контролируется маховиком D (рис. 32) на передней части станка.

Чтобы отрегулировать высоту, ослабьте ручку фиксатор E. Поверните ручку против часовой стрелки примерно на три оборота. Поворачивайте маховик D до достижения желаемого положения пильного диска.

Зафиксируйте маховик, затянув ручку фиксатор E по часовой стрелке. Затяните до упора. Не затягивайте слишком сильно. Для блокировки маховика достаточно небольшого усилия.

4.3 Регулировка угла наклона пильного диска

Пильный диск можно установить под любым углом между 90° и 45°. Его наклон контролируется маховиком A (рис. 31) с правой стороны станка. Указатель C (рис. 32) на передней части станка показывает угол наклона пильного диска.

Для регулировки наклона ослабьте ручку-фиксатор B (рис. 31). Вращайте ручку против часовой стрелки по крайней мере на три оборота.

Поверните маховик A на желаемый угол наклона пильного диска.

Зафиксируйте маховик A в нужном положении, затянув ручку-фиксатор B по часовой стрелке до упора.

Станок оснащен упорами-индикаторами на 90° и 45°. Эти упоры позволяют оператору быстро и точно позиционировать пильный диск (п.п. 4.5, 4.6).

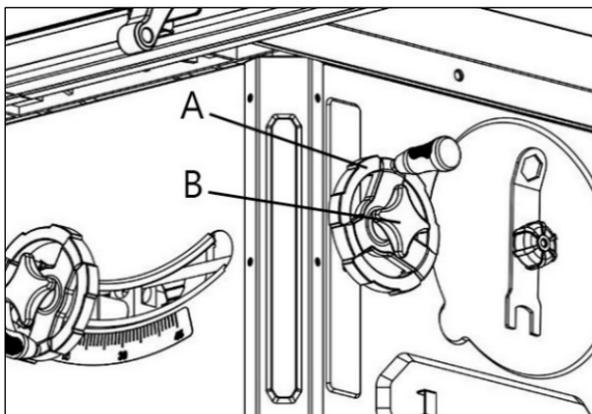


Рисунок 31.

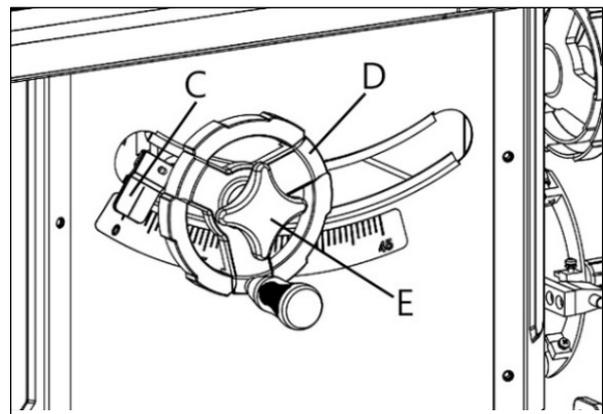


Рисунок 32.

4.4 Регулировка вставки стола

Вставка стола всегда должна быть расположена вровень с рабочим столом.

Поместите линейку на передней и задней части вставки стола одновременно. Убедитесь, что вставка расположена вровень с рабочим столом.

Для выравнивания вставки стола поворачивайте один или несколько установочных винтов А (рис. 33) до достижения нужного результата.

Вставка для стола снабжена двумя отверстиями для пальцев, чтобы облегчить ее снятие.

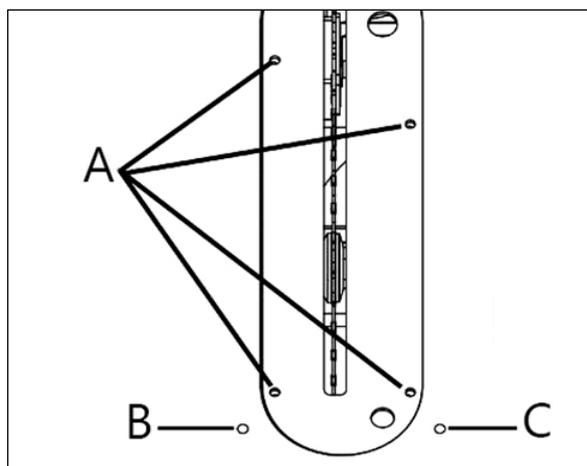


Рисунок 33.

4.5 Регулировка упора-индикатора на 90°

- Поднимите пильный диск над столом на максимальную высоту. Установите под углом 90°, вращая маховик. Поместите слесарный уголок на стол и проверьте, перпендикулярна ли пильный диск к столу.
- Если пильный диск не будет наклоняться до 90°, поверните (против часовой стрелки) установочный винт В (рис. 33), пока не будет достигнут угол в 90°.
- Как только диск будет наклонен до 90° (проверьте с помощью слесарного уголка), затяните ручку фиксатор маховика, расположенного сбоку корпуса станка.
- Поворачивайте установочный винт (по часовой стрелке), пока он не коснется упора индикатора.
- Проверьте указатель индикатора наклона. При необходимости отрегулируйте указатель так, чтобы он указывал на отметку 0° по шкале. Чтобы отрегулировать указатель, снимите маховик и ослабьте винт на указателе. Обязательно плотно закрутите винт после завершения регулировки.

4.6 Регулировка упора-индикатора на 45°

Наклоните пильный диск до 45°. При помощи слесарного уголка проверьте составляет ли угол между пильным диском и столом 45°.

- Если пильный диск не будет наклоняться до 45°, поверните (против часовой стрелки) установочный винт С (рис. 33), расположенный справа от вставки стола, до тех пор, пока пильный диск не будет установлен на 45°.
- С наклоном пильного диска на 45° затяните ручку фиксатор маховика, чтобы зафиксировать пильный диск.
- Поверните установочный винт по часовой стрелке, пока он не коснется упора индикатора.

4.7 Регулировка углового упора

- Угловой упор, поставляемый со станком, снабжен собственными индикаторами и ограничителями на 0° и 45° влево и вправо, может регулироваться вручную до 60° вправо и влево (рис. 34).
- Корректировка индикаторов ограничителей может быть сделана путем ослабления фиксирующей гайки и затяжкой или ослаблением трех регулировочных винтов. Обязательно затяните стопорную гайку после регулировки.
- Угловой упор перемещается по Т-образному пазу при помощи направляющего ролика С, расположенного на передней части направляющего стержня. Направляющий ролик добавляет устойчивости угловому упору и препятствует выходу направляющего стержня из Т-образного паза.
- Для работы с угловым упором, ослабьте фиксирующую ручку А и переместите угловой упор на нужный угол. Угловой упор будет автоматически останавливаться при 0° и 45° справа и слева. Чтобы расположить угловой упор за этими точками, достаньте ограничитель В, установите угловой упор на нужный угол и затяните фиксирующую ручку.
- Убедитесь, что край заготовки, упирающийся в угловой упор прямой и плотно прилегает, чтобы заготовка не двигалась и не вращалась.

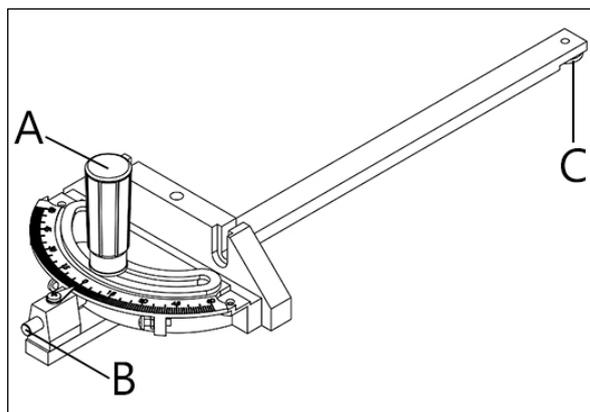


Рисунок 34.

4.8 Параллельный упор

Параллельный упор изготовлен с высокой точностью, включая возможность настроек для выполнения точных резов. Станок спроектирован так, чтобы оператор мог настроить параллельный упор за короткое время.

Выравнивание параллельного упора относительно стола:

- Поднимите рычаг блокировки, чтобы разблокировать параллельный упор. Обратите внимание на расстояние между нижним торцом параллельного упора и столом.
- Расстояние должно быть одинаковым по всей длине углового упора.
- Если расстояние не одинаковое, то направляющие необходимо отрегулировать так, чтобы они находились в одном и том же положении относительно стола (п.п. 3.2.11).

4.8.1 Настройка зажимного усилия рычага

Зажимное усилие рычага параллельного упора настраивается на заводе изготовителе.

Если возникла необходимость настройки:

- Разблокируйте параллельный упор и снимите его с направляющих.
- Поворачивайте гайку А (рис. 35) до тех пор, пока параллельный упор не будет крепко удерживаться, когда рычаг блокировки D (рис. 36) будет установлен в нижнее положение.

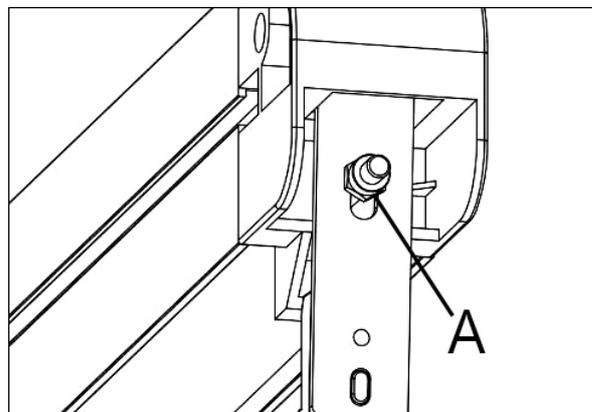


Рисунок 35.

4.8.2 Настройка параллельного упора



Этот способ подходит только для микрорегулировки.

Если упор невозможно установить перпендикулярно, перепроверьте настройку направляющих.

Для настройки перпендикулярности параллельного упора стола:

- Расположите параллельный упор в любом месте стола и заблокируйте.
- Поместите слесарный уголок на стол рядом с параллельным упором и проверьте, что параллельный упор находился под углом 90° к столу.
- В случае, если требуется регулировка, разблокируйте параллельный упор и поверните один из двух регулировочных винтов А (рис. 36). Зафиксируйте параллельный упор и повторите проверку. Продолжайте эту процедуру, пока параллельный упор не будет перпендикулярен рабочему столу.

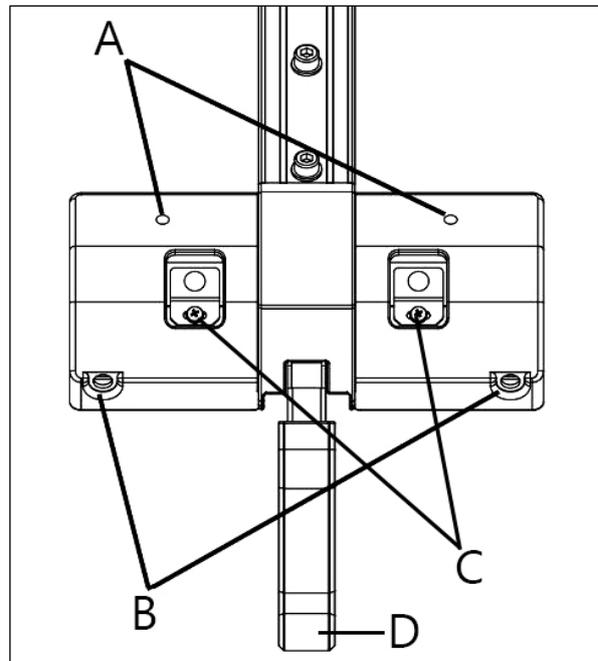


Рисунок 36.

Для настройки параллельности параллельного упора пазу стола:

- Расположите параллельный упор так, чтобы край параллельного упора был выровнен с краем паза.
- Паз и параллельный упор должны быть параллельными.
- Если требуется регулировка, разблокируйте параллельный упор и поверните один из двух регулировочных винтов В (рис. 36).
- Зафиксируйте параллельный упор в положение и повторите проверку. Продолжайте эту процедуру, пока упор не будет параллелен пазу стола.

4.8.3 Регулировка указателя параллельного упора



Данная настройка должна выполняться всегда, когда устанавливается новый пильный диск.

- Поднимите пильный диск над столом.
- Расположите параллельный упор на несколько сантиметров справа от пильного диска.
- Заблокируйте параллельный упор и измерьте точное расстояние между пильным диском и внутренней поверхностью параллельного упора.
- Ослабьте два регулировочных винта С (рис. 36) и двигайте указатель влево или вправо, пока указатель (красная линия) не сравняется со значением измерения, полученным на предыдущем шаге.
- Затяните винты и выполните пробный рез. Измерьте отрезанную часть, чтобы убедиться, что указатель установлен правильно.

4.9 Работа с параллельным упором

Разблокируйте параллельный упор, подняв рычаг блокировки D (рис. 36).

Используя шкалы, разместите параллельный упор. Зафиксируйте его в нужном положении, опустив рычаг D.

Параллельный упор используется для следующих операций: продольного реза, выборки паза, снятия фасок.

5. РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ

При работе стойте с передней стороны станка, но не на линии реза.

Подача заготовки ручная. Подавая деталь прижимайте ее к параллельному или угловому упору. Перемещайте ее в сторону пильного диска по линии пропила, непрерывно подавая заготовку вперед, чтобы произвести распил единым движением. Следите за тем, чтобы руки находились на безопасном расстоянии от зоны резания.



В целях безопасности не используйте перчатки при работе на станке, они могут зацепиться за подаваемую заготовку. Используйте их при техническом обслуживании и замене режущего инструмента.

Для поддержки длинных и широких заготовок используйте специальные роликовые опоры. Не выполняйте никаких работ, удерживая заготовку только руками. По мере необходимости добавьте накладку к угловому упору и параллельному упору. Не допускайте, чтобы накладки мешали работе защитного кожуха пильного диска. Используйте упоры, специальные приспособления для подачи заготовок круглой формы. При пилении коротких и узких заготовок применяйте толкатели. Всегда используйте входящий в комплект расклинивающий нож. Обратите особое внимание на раздел 2.7 «Обратная отдача».

5.1 Поперечный рез

Для позиционирования и направления заготовки при поперечной распиловке необходимо использовать угловой упор.



Не распиливайте поперечно заготовки короче 6 см. Перед началом реза убедитесь, что угловой упор надежно зафиксирован. Прижимайте заготовку к направляющей упора и к столу. Всегда используйте защитный кожух пильного диска и расклинивающий нож, предварительно убедившись, что они исправны и выровнены относительно пильного диска.

Для поперечного реза под углом 90° большинство операторов станка предпочитают использовать левую область инструмента. В этой позиции удерживайте обрабатываемую деталь левой рукой вплотную к угловому упору, а правой рукой продвигайте заготовку вперед.

При использовании правой области выполняйте поперечный рез таким образом, чтобы наклон пильного диска был направлен противоположно плоскости углового упора. Положение рук – противоположно.

При распиле длинных заготовок, по мере необходимости, добавьте длинную накладку к угловому упору. Не допускайте, чтобы накладка мешала работе защитного кожуха пильного диска.

Одно из основных правил: не удерживайте и не касайтесь свободного конца заготовки при работе на станке. Удерживайте закрепленный конец заготовки, а не свободный отрезаемый.

Продолжайте подачу до тех пор, пока заготовка не будет разделена на две части, затем угловой упор и заготовка возвращаются в исходное положение. Перед тем, как вернуть заготовку назад рекомендуется немного сдвинуть ее в сторону, чтобы слегка отодвинуть от пильного диска. Не поднимайте со стола незакрепленную часть заготовки, пока вращается пильный диск.

Грамотный оператор не прикасается к отрезанным частям заготовок, если их длина составляет менее 30 см.

Не используйте параллельный упор в качестве измерителя при поперечной распиловке. Не используйте одновременно параллельный упор и угловой упор.

5.2 Распил под углом

Зафиксируйте положение углового упора и выполните рез схожий с обычным поперечным резом, за исключением того, что заготовку необходимо удерживать особо сильно для предотвращения ее смещения.

Сложные косыерезы с угловым упором и наклоном пильного диска представляют собой комбинацию поперечного реза и снятия фаски. Рез выполняется под углом, отличным от 90°, как к торцу, так и к плоской стороне заготовки.



При выполнении сложных косых резов (с наклоном поверхности пильного диска) используйте угловой упор в правой области для обеспечения большей безопасности.

Вылет пильного диска должен быть на 3 мм больше высоты распиливаемой заготовки.

5.3 Продольный рез

Этот рез выполняется с помощью параллельного упора и производится вдоль волокон. Поместите параллельный упор на желаемую ширину реза и зафиксируйте на месте.

При выполнении продольного реза держите руки на безопасном расстоянии от пильного диска и используйте толкатель для подачи заготовки, если между параллельным упором и пильным диском меньше 150 мм.

5.4 Снятие фаски

Фаска выполняется с угловым, либо с параллельным упором. Это выпиливание секции угла заготовки поперек или вдоль волокон.

Держите руки сбоку от пильного диска на безопасном расстоянии, используйте толкатель для подачи заготовки, если между параллельным упором и пильным диском меньше 150 мм.

5.5 Выборка паза

Операция выполняется с помощью параллельного упора и представляет собой выемку продольных пазов вдоль волокон. Такой рез не требует сквозного пропила материала, следовательно, защитный кожух и гребенку следует снять, а расклинивающий нож поместить в крайнее нижнее положение.

В качестве режущего инструмента можно использовать пильный диск, пазовую дисковую фрезу, пазовальный диск.

По окончании операции установите защитный кожух, гребенку и расклинивающий нож.

5.6 Использование пазовальных дисков (DADO)

Распиловка производится с помощью углового упора или параллельного упора. В качестве режущего инструмента используются пазовальные диски (DADO), в комплект поставки не входят. Эти диски используются как для нарезания пазов, так и для получения шпунтов. Максимальный для данного станка диаметр – 200 мм, ширина – 19 мм, посадочный диаметр – 15,875 мм.

Пазовальный диск производит несквозные пропилы, поэтому защитный кожух необходимо снять и заменить обычную вставку пильного стола на специальную (входит в комплект поставки).

5.7 Рекомендации по выбору пильного диска

Выбор пильного диска основывается на типе материала, который необходимо распилить, и на типе реза. Существует три основных вида пильных дисков: пильные диски для выполнения продольных резов (по направлению волокон дерева), пильные диски для поперечного реза, а также универсальные пильные диски, для выполнения реза вдоль и поперек волокон.

При выборе пильного диска следующие характеристики должны соответствовать выполняемой операции и типу материала, подлежащего резке: вид и материал зуба, их количество и размер.

Не используйте режущий инструмент диаметром больше, чем заявлено для данного станка.

Проверяйте состояние пильного диска каждый раз перед началом пиления. Начинайте работу, только если диск не поврежден и хорошо заточен. Следите, чтобы выбранный пильный диск подходил для текущей задачи.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ



Не пытайтесь ни при каких обстоятельствах, обслуживать, ремонтировать, собирать или разбирать любые механические или электрические компоненты станка без отключения от питающей сети.

6.1 Чистка

Проводите очистку деталей станка соответствующими типу поверхности очистителями. Избегайте попадания очищающей жидкости на любые резиновые детали, поскольку это может привести к их разрушению. Используйте мыло и воду для очистки резиновых и пластмассовых деталей.

Содержите ваш станок и вашу мастерскую в чистоте. Не допускайте накопления опилок на станке или внутри корпуса. Удостоверьтесь, что двигатель и внутренние механизмы чисты. Регулярно пылесосьте или продувайте скопившиеся внутри основания станка, особенно на корпусе электродвигателя. Несвоевременная очистка электродвигателя может привести к его перегреву и выходу из строя.

6.2 Смазка

Все подшипники на данном станке закрытого типа и имеют постоянную смазку, не требующую замены в течение срока службы.

Чтобы станок всегда был в хорошем рабочем состоянии и продления срока его службы, регулярно смазывайте подвижные части полужидкой смазкой. Проводите смазку в зависимости от интенсивности эксплуатации, но не реже одного раза в шесть месяцев. При этом не допускается попадание масла на шкивы или приводной ремень т.к. оно может разрушить его и/или стать причиной его проскальзывания.

При необходимости очищайте старую смазку и другие загрязнения со стойки и червячных передач механизмов регулировки высоты и наклона пильного диска. Смазывайте стойки и шестерни машинным маслом средней вязкости.

Чугунные поверхности после очистки покройте защитным воском. Излишки воска удалите для предотвращения его попадания на заготовки.

6.3 Замена пильного диска

Подробное описание представлено в п.п. 3.2.9. «Установка пильного диска».

6.4 Замена приводного ремня

Для замены приводного ремня:

- Снимите заднюю панель корпуса станка, открутив шесть винтов (рис. 15);
- Ослабьте болт А (рис. 37), фиксирующий положение двигателя В на кронштейне С.
- Приподнимите двигатель и снимите ремень со шкивов.
- Наденьте новый ремень.
- Произведите натяжение ремня слегка сместив двигатель вниз.
- Зафиксируйте положение двигателя, затянув болт А.

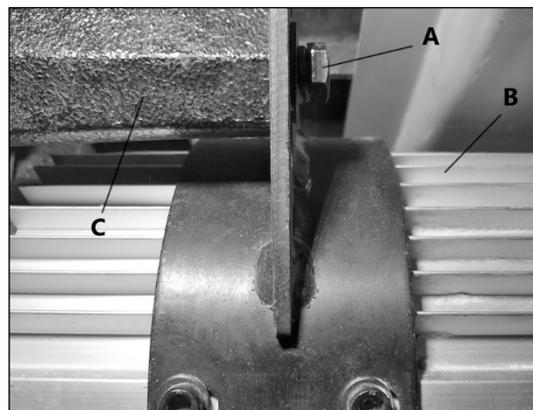


Рисунок 37.

7. ВЗРЫВ-СХЕМЫ

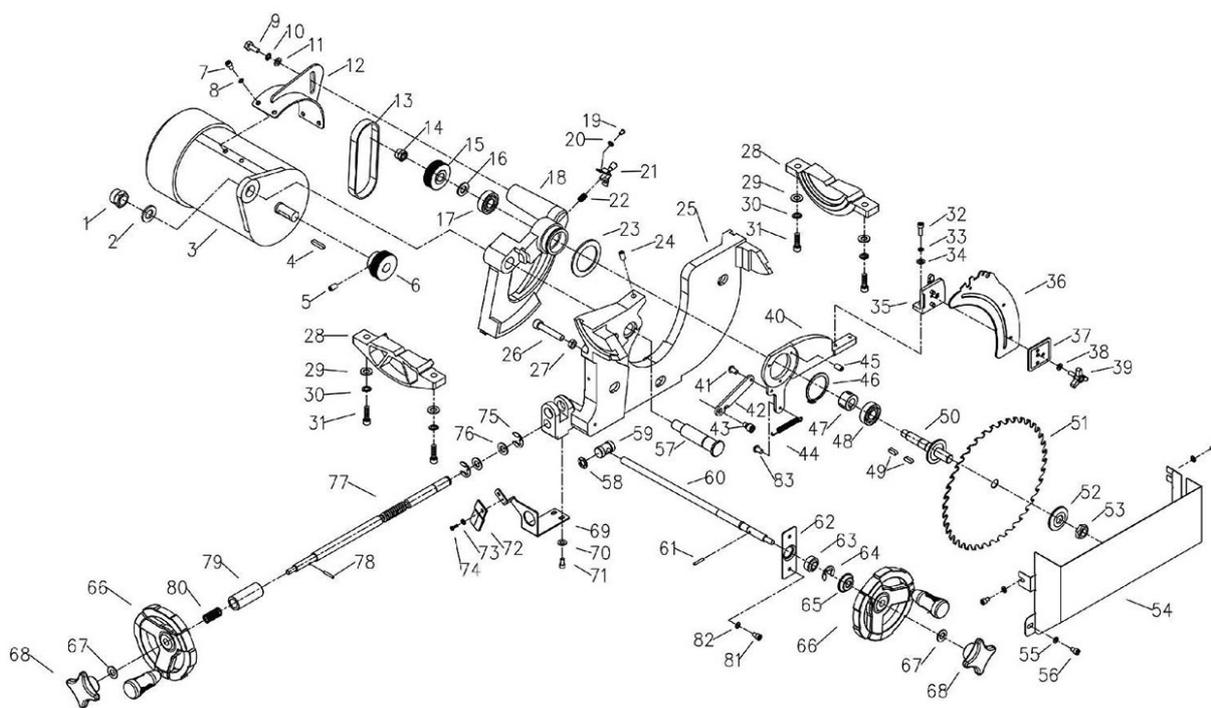


Рисунок 38.

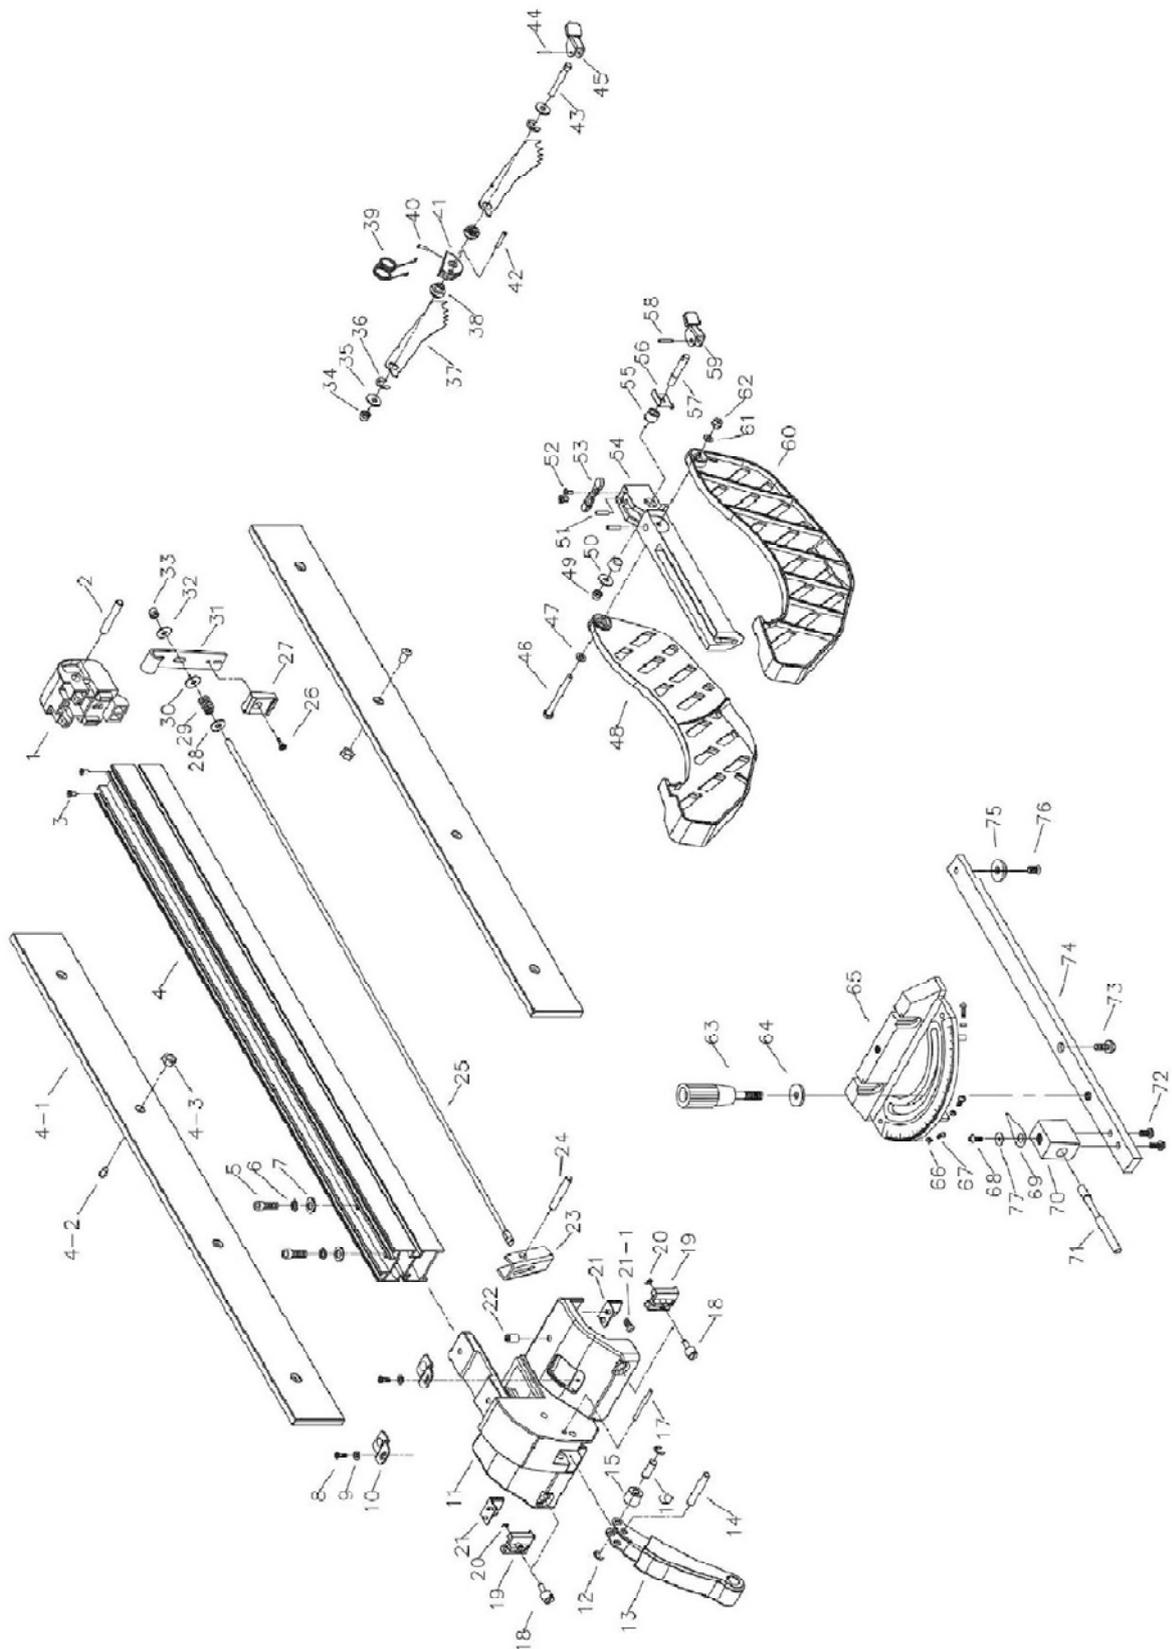


Рисунок 39.

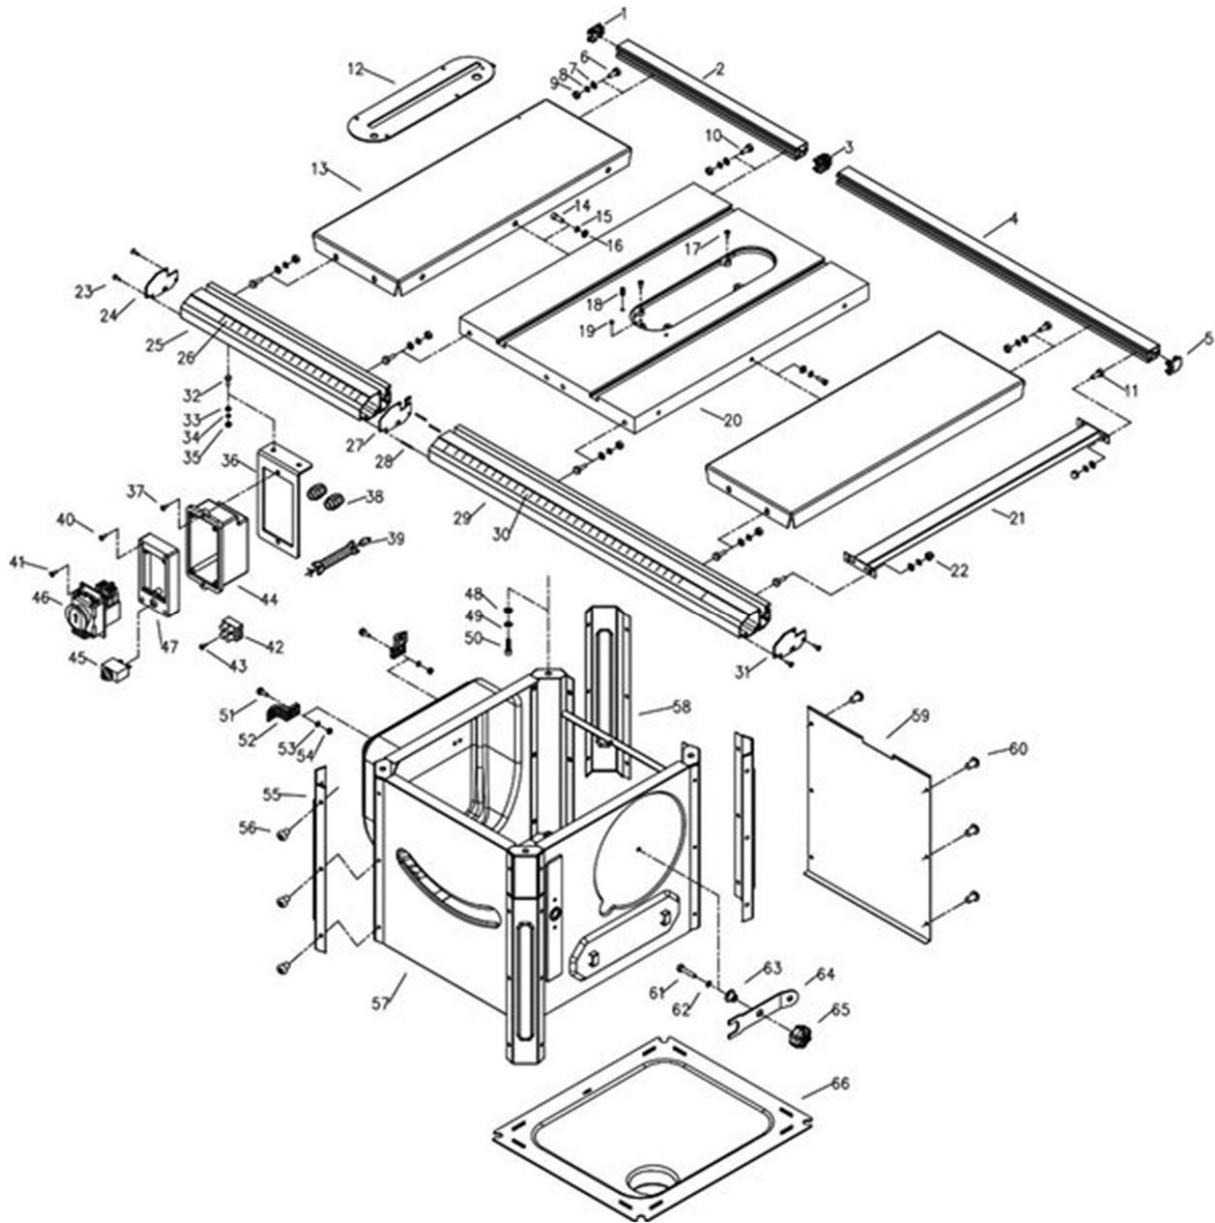


Рисунок 40.

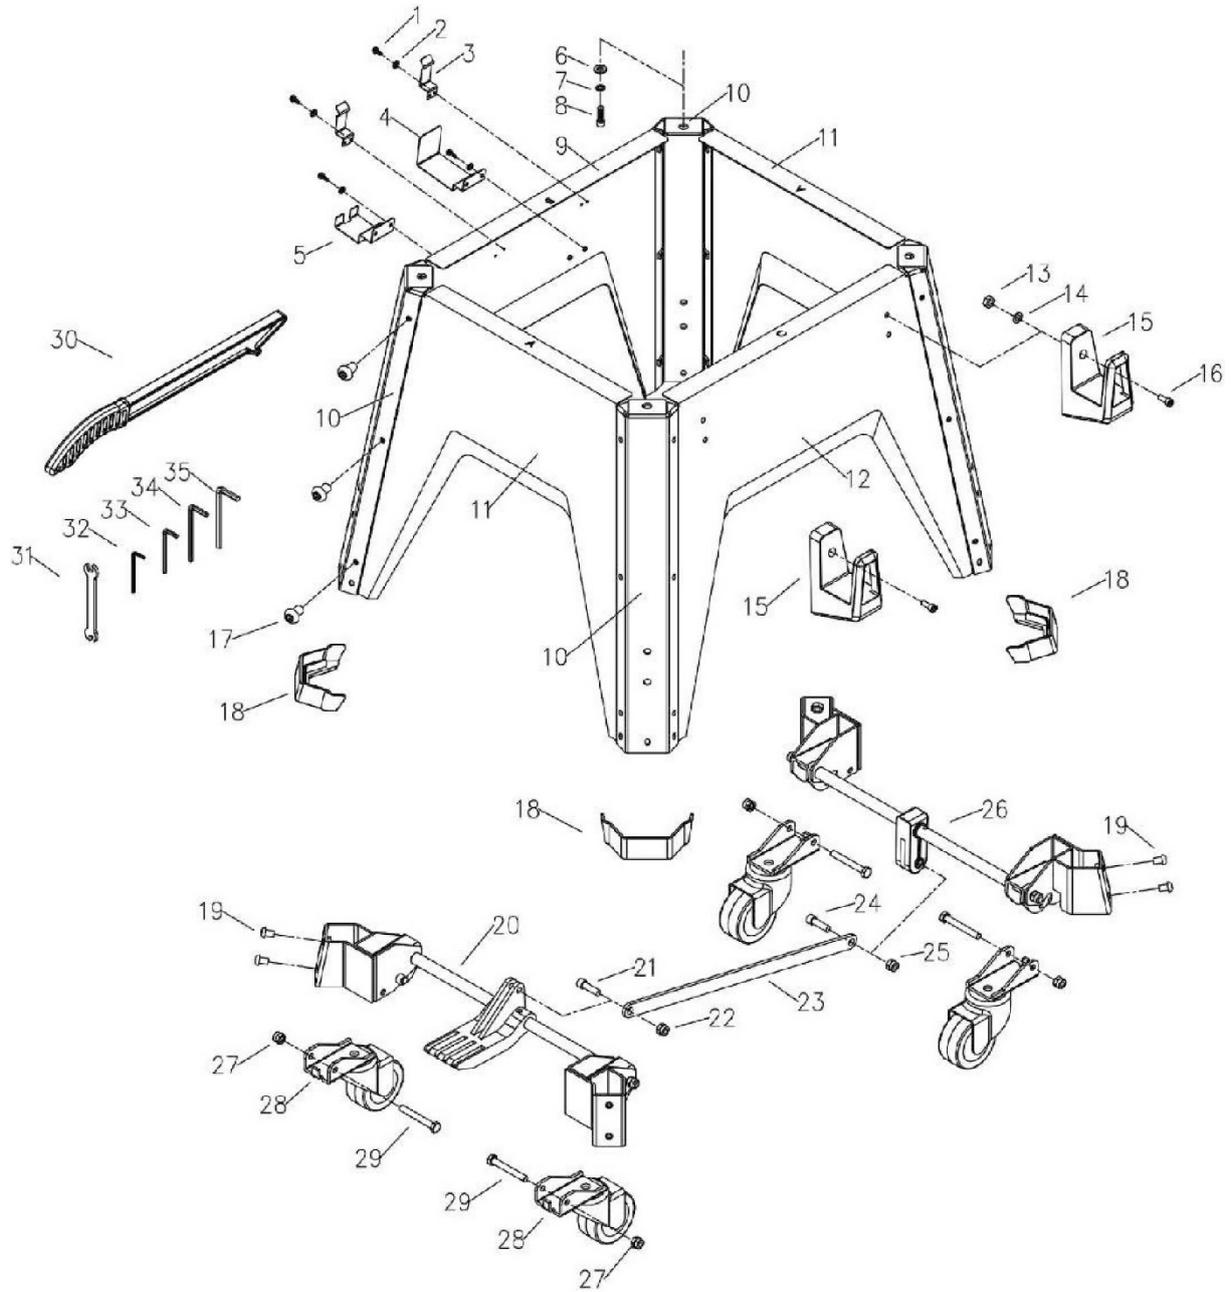


Рисунок 41.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

Неполадка	Возможная причина	Способы устранения
Станок останавливается или не запускается	Перегрузка, сработала токовая защита	Позвольте электродвигателю остыть, см. п.п. 4.2
	Станок отключен от электропитания	Подключите станок к электросети
Электродвигатель перегревается	Электродвигатель перегружен	Уменьшите нагрузку на электродвигатель
	Плохая циркуляция воздуха через электродвигатель	Очистите электродвигатель
Электродвигатель теряет мощность	Короткое замыкание в цепи электродвигателя	Проверьте проводку электродвигателя, обратитесь в АСЦ
	Низкое напряжение в сети	Проверьте напряжение
	Электродвигатель перегружен	Уменьшите нагрузку на электродвигатель
Повышенная вибрация	Станок стоит на неровной поверхности	Переместите станок на ровную поверхность, закрепите при необходимости
	Поврежден пильный диск	Замените пильный диск
	Поврежден приводной ремень	Замените приводной ремень
	Ослабленный крепеж	Затяните крепеж
Станок издает громкий повторяющийся шум	Потеряны установочные винты или шпонки вышли из строя	Проверьте крепеж. Замените или затяните при необходимости
	Вентилятор электродвигателя ударяет по крышке	Закрепите вентилятор или крышку
	Приводной ремень изношен	Замените ремень
При работающем электродвигателе пильный диск останавливается	Приводной ремень не натянут	Отрегулируйте натяжение
	Приводной ремень изношен	Замените приводной ремень
	Слишком сильное давление на заготовку	Подавайте заготовку медленнее
Пильный диск не набирает нужную скорость	Удлинитель слишком тонкий и/или слишком длинный	Замените на кабель нужного сечения
	Низкое напряжение в мастерской	Обратитесь к поставщику электроэнергии
Пильный диск не параллелен параллельному упору	Требуется настройка параллельного упора	Настройте параллельный упор в соответствии п.п. 4.8

Неудовлетворительное качество обрабатываемой поверхности	Затупился пильный диск	Замените/заточите пильный диск
	Диск застревает с одной стороны реза	Отрегулируйте положение пильного диска (п.п. 3.2.10)
	Расклинивающий нож не выровнен	Отрегулируйте положение расклинивающего ножа
Пильный диск не устанавливается под углом 90°	Упорный винт на 90° отрегулирован неверно	Отрегулируйте упорный винт (п.п. 4.5)
Пильный диск не устанавливается под углом в 45°	Упорный винт на 45° отрегулирован неверно	Отрегулируйте упорный винт (п.п. 4.6)
Пильный диск нагревает вставку стола под углом в 45°	Вставка неверно установлена	Отрегулируйте положение вставки
Рез имеет не точный угол 45 и 90 градусов	Упоры-ограничители выставлены неверно	Отрегулируйте положение ограничителей на угловом упоре
Пильный диск тяжело наклоняется и поднимается	Древесная пыль мешает свободному перемещению пильного диска	Произведите очистку и смазку
Параллельный упор застревает на направляющей	Направляющие или дополнительные секции стола неверно установлены или отрегулированы	Отрегулируйте совместное положение столов, передней и задней направляющих (п.п. 3.2.8, 3.2.11)
Обратная отдача заготовки	Параллельный упор не выровнен	Настройте положение параллельного упора
	Расклинивающий нож не выровнен относительно пильного диска	Выровняйте пильный диск и расклинивающий нож
	Подача заготовки без использования упоров	Используйте параллельный или угловой упоры
	Затупился пильный диск	Заточите/замените пильный диск
	Отпускаете заготовку до того, как она пройдет через пильный диск	Полностью пропустите заготовку через пильный диск не ослабляя нажима

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Станок упакован в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации на его изготовление и поставку. Упакованный станок может транспортироваться авиационным, железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом.

Погрузку и крепление упакованного изделия, его последующее транспортирование выполняют в соответствии с действующими техническими условиями и правилами перевозки грузов на используемом виде транспорта.

Во время перевозки или перемещения станка будьте осторожны и позвольте сделать это квалифицированным рабочим.

Выберите правильное транспортировочное устройство согласно массе оборудования. Убедитесь, что подъемная мощность транспортировочного устройства соответствует массе станка.

После транспортирования станка при отрицательной температуре окружающего воздуха, необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее восьми часов до первого включения. В противном случае станок может выйти из строя при включении из-за влаги, сконденсировавшейся на деталях электродвигателя и его электрооборудовании.

При постановке изделия на длительное хранение необходимо:

- отключить станок от электропитания;
- очистить станок от отходов резания;
- смазать детали, подверженные коррозии.

Хранить станок следует в отапливаемом, вентилируемом помещении при отсутствии воздействия климатических факторов (атмосферные осадки, повышенная влажность и запыленность воздуха) при температуре воздуха не ниже +5°C и не выше +40°C, при относительной влажности воздуха не выше 80% при температуре +20°C. Храните станок в надежно закрытом, недоступном для детей месте.

В случае длительного хранения наружные поверхности деталей станка, подвергающиеся коррозии, следует очистить и покрыть консервационной смазкой К-17 ГОСТ 10877-76 или другой аналогичного назначения.

10. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Станок и его упаковка подлежат вторичной переработке – рециклированию.

Данный станок изготовлен из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, при прекращении использования станка (истечении срока службы) и непригодности к дальнейшей эксплуатации, он подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс.

Утилизация изделия и комплектующих узлов заключается в полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.

Упаковку станка следует утилизировать без нанесения экологического ущерба окружающей среде в соответствии с действующими нормами и правилами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие BELMASH составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией. Датой продажи является дата заполнения гарантийного талона (или дата оформления товарно-транспортных документов).

При отсутствии отметки торгующей организации срок гарантии исчисляется с момента выпуска станка заводом-изготовителем.

Настоящая гарантия поставщика дает право на бесплатный ремонт изделия.

Гарантийный, негарантийный и послегарантийный ремонт производится специалистами авторизованных сервисных центров.

На гарантийный ремонт принимается изделие с надлежащим образом оформленным гарантийным талоном, в котором должны быть указаны: серийный номер, дата продажи, штамп торгующей организации (при наличии), подпись продавца, а в случае его отсутствия – при предъявлении документов, подтверждающих факт и дату покупки.

Без предъявления вышеуказанных документов претензии по качеству не принимаются, гарантийный ремонт не производится.

Для гарантийного ремонта владельцу необходимо отправить изделие с приложением гарантийного талона (или руководства по эксплуатации) в авторизованный сервисный центр в жесткой транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия.

В течение гарантийного срока устранение неисправностей, происшедших по вине завода-изготовителя, производится гарантийными мастерскими бесплатно. После проведения ремонта изделия гарантийный талон остается в мастерской.

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- гарантийный талон не соответствует изделию;
- истёк срок гарантии.

Перечень повреждений изделия, вследствие которых гарантийные обязательства снимаются:

- механические повреждения, повреждения, вызванные действием агрессивных сред, высоких температур, попаданием инородных предметов внутрь;
- изделие было разобрано потребителем (разобранное частично или полностью оборудование в гарантийный ремонт не принимается);
- работа с перегрузкой или заклинивание;
- самостоятельная замена узлов, деталей, изменение конструкции и ремонт изделия не уполномоченными лицами (повреждение крепежа, установка не оригинальных деталей и т.п.);
- повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей); сильного загрязнения и небрежной и/или неправильной эксплуатации; неправильной транспортировки; неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий;
- повреждения, наступившие из-за несоблюдения руководства по эксплуатации;
- при возникновении недостатков и поломок вследствие отсутствия или несвоевременного проведения технического обслуживания, чистки, смазки и т.п.;
- естественный износ деталей изделия в результате длительного использования;
- вентиляционные каналы изделия закрыты стружкой, пылью и прочими отходами;
- при возникновении недостатков вследствие скачков напряжения в электросети или неправильного подключения изделия к электросети;
- использование изделия не по назначению;
- при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.).

Перечень деталей, на которые гарантия не распространяется:

- сменные принадлежности (аксессуары) и оснастку к оборудованию (сверла, буры; сверлильные, токарные, фрезерные патроны всех типов; кулачки и цанги к ним, планшайбы; пильные диски, строгальные ножи и пильные полотна с элементами их крепления; фрезы всех типов; абразивные материалы – заточные диски, шлифовальные ленты, круги, втулки; полировальные принадлежности; цепи, шины направляющие, звездочки, венцы и т. п.;
- устройства механической защиты изделия (предохранительные муфты, предохранительные шестерни и предохранительные штифты), устройства защиты электрических цепей;
- быстро изнашиваемые детали с ограниченным ресурсом (приводные ремни, защитные кожухи и ограждения, направляющие и подающие резиновые ролики, обрезиненные валы, графитовые подложки, графитовые щетки, ленты транспортеров, пружины различного назначения, в том числе возвратные, газовые амортизаторы, подшипники, резиновые уплотнения, сальники, колеса и прочее), их замена является платной услугой;
- детали, износ которых произошел в следствии недостаточного ухода и обслуживания;
- оборудование со стертым полностью или частично заводским номером;
- шнуры питания.

Обязанность следить за техническим состоянием, проводить настройку, регулировку, наладку и техническое обслуживание – обязанность пользователя/владельца оборудования.

Настройка, регулировка, наладка, обкатка, техническое обслуживание, профилактика изделия не являются гарантийными услугами.

По окончании срока службы изделия рекомендуется обратиться в сервисный центр для осмотра оборудования. Срок службы изделия указан в руководстве по эксплуатации изделия.

Взаимоотношения между потребителем и изготовителем при выявленных неисправностях изделия осуществляются в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

Руководство по эксплуатации прочитал полностью, обязуюсь его выполнять

(подпись покупателя)

Отсутствие подписи покупателя расценивается как нарушение условий эксплуатации и является основанием для отказа в гарантийном ремонте и замене станка торгующей организацией.

Адрес поставщика: ООО «БЕЛМАШ», 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, 104, e-mail: warranty@belmash.ru.